



รายงานการวิจัย

การพัฒนาคุณภาพของมีดกรีดยาง

The Quality Development of Rubber Tapping Knife

เดช เหมือนขาว

Dech Maunkhaw

ยงยุทธ ดุลยกุล

Yongyuth Dunyakul

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครีวิชัย

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครีวิชัย

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2557

การพัฒนาคุณภาพของมีดกรีดยาง

เดช เหมือนขาว¹ และ ยงยุทธ ดุลยกุล²

บทคัดย่อ

การศึกษามีดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิตมีดกรีดยาง และเพื่อนำวัสดุและออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมและส่งผลต่อคุณภาพที่ดีของมีดกรีดยาง ผล การศึกษาสมบัติของวัสดุและคุณภาพของมีดกรีดยางที่มีใช้ในภาคใต้ พบว่า ลักษณะของมีดกรีด ยาง ซึ่งทำการสำรวจในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ตรัง สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มีด กรีดยางที่นิยมใช้ คือ มีดเจ๊งบง มีดกรีดยางดังกล่าวค่าความแข็งเฉลี่ย 56.64 HRC และมีอายุการ ใช้งานโดยเฉลี่ย 280.02 วัน ผลการศึกษาวัสดุที่นำมาใช้ผลิตมีดกรีดยางและสมบัติต่าง ๆ ของมีด กรีดยางด้านแบบ โดยใช้วัสดุ 2 ชนิด คือ AISI L2 และ AISI O1 พบว่า วัสดุ AISI L2 ผลการ ทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของมีดกรีดยางซึ่งมีค่าความแข็งเท่ากับ 57.0 HRC ผลการลับมีดกรีดยางใช้ เวลาเฉลี่ย 50.2 นาที โดยในแต่ละครั้งของการลับสามารถใช้งานกรีดยางได้เฉลี่ย 367.6 ตัน ผลการ การสักหรือจากการลับเฉลี่ย 0.0531 กรัม/ครั้ง และ วัสดุ AISI O1 ผลการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของมีดกรีดยางซึ่งมีค่าความแข็งเท่ากับ 60.0 HRC ผลการลับมีดกรีดยางใช้เวลาเฉลี่ย 50.9 นาที โดยในแต่ละครั้งของการลับสามารถใช้งานกรีดยางได้เฉลี่ย 390.8 ตัน ผลการการสักหรือจากการ ลับเฉลี่ย 0.0497 กรัม/ครั้ง โดยวัสดุทั้ง 2 ชนิด ได้ผ่านกระบวนการรีเซ็ตและกระบวนการทาง ความร้อน

คำสำคัญ : คุณภาพ มีดกรีดยาง

^{1,2}คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชัย จ. สงขลา 90000

The Quality Development of Rubber Tapping Knife

Dech Maunkhaw¹, and Yongyuth Dulyakul²

ABSTRACT

The study aims to study the processes, materials of rubber tapping knife, design process of tapping knife affect to quality. The study of material properties and quality of the rubber tapping knife used in the Southern of Thailand were Phatthalung, Songkhla, Trang, Surat Thani and Nakhon Si Thammarat the rubber tapping knife used Jebong. The rubber tapping knife is hardness average of 56.64 HRC and lifetime average of 280.02 days, The study materials used to rubber tapping knife, properties. The rubber tapping knife prototypes using AISI L2 and AISI O1, AISI L2 the properties of rubber tapping knife which has a hardness of 57.0 HRC, The sharpening average time of 50.2 minutes, the tapping averaged of 367.6 rubber trees and wear of a sharpening average of 0.0531 g / time and AISI O1 the properties of rubber tapping knife which has a hardness of 60.0 HRC, The sharpening average time of 50.9 minutes, the tapping averaged of 390.8 rubber trees and wear of a sharpening average of 0.0497 g / time. The process of AISI L2 and AISI O1 are forming and heat treatment.

Keywords: Quality, Rubber Tapping Knife.

^{1,2} Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkla 90000

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย งบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2557 (งบประมาณเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์) และได้รับความเอื้อเฟื้อจากบุคคลต่าง ๆ ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษาข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนอำนวย ความสะดวกในการทำงาน และผู้ที่มีส่วนสนับสนุนในการวิจัยในครั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ

คณะผู้วิจัย

สิงหาคม 2558



สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๕
กิตติกรรมประกาศ	๖
สารบัญ	๗
สารบัญตาราง	๘
สารบัญรูป	๙
บทที่ ๑ บทนำ	๑
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	๑
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	๒
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	๒
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๒
บทที่ ๒ งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	๓
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๓
2.2 ทฤษฎีและที่เกี่ยวข้อง	๔
บทที่ ๓ วิธีดำเนินงาน	๒๕
3.1 ศึกษาสมบัติของวัสดุและคุณภาพของมีกรีดยางที่มีใช้ในภาคใต้	๒๕
3.2 ออกแบบกระบวนการผลิตมีดกรีดยางและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม	๒๕
3.3 ผลิตมีดกรีดยางต้นแบบ ทดสอบสมบัติต่าง ๆ เพื่อเบรเยนเทียบกับมีดกรีดยางมีใช้ในภาคใต้	๒๗
3.4 การเบรเยนเทียบมีดกรีดยางต้นแบบกับมีดกรีดยางที่มีใช้ในภาคใต้	๓๒
บทที่ ๔ ผลการวิจัย	๓๔
4.1 ผลการศึกษาสมบัติของวัสดุและคุณภาพของมีกรีดยางที่มีใช้ในภาคใต้	๓๔
4.2 ผลการศึกษาวัสดุที่นำมาใช้ผลิตมีดกรีดยางและสมบัติต่าง ๆ ของมีดกรีดยาง	๓๕

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ ๕ สรุปและข้อเสนอแนะ	38
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	38
5.2 สรุปผลการทดลอง	38
5.3 ข้อเสนอแนะ	39
บรรณานุกรม	40
ภาคผนวก	41



สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 สมบัติของวัสดุและคุณภาพของมีกรีดยางที่มีใช้ในจังหวัดต่าง ๆ	33
2 ค่าความแข็งและเวลาที่ใช้ในการลับมีกรีดยาง	35
3 การใช้งานของมีกรีดยาง	36
4 การสึกหรอจากการลับมีกรีดยาง	36



สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1 ลักษณะมีดกรีดยาง	4
2 โครงสร้างผลึกแบบลูกบาศก์	7
3 โครงผลึกสร้างแบบ Body Centered Cubic (BCC)	8
4 โครงสร้างผลึกแบบ Face Center Cubic (FCC)	8
5 โครงสร้างผลึกแบบ Hexagonal Close Packed (HCP)	9
6 หน่วยเซลล์ของ โครงสร้างผลึกแบบ Body Centered Cubic และ Face Centered Cubic	12
7 แผนภาพแสดงถึงอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะและอันญูปต่าง ๆ	12
8 อุณหภูมิที่ใช้สำหรับกระบวนการทางความร้อนชนิดต่าง ๆ	14
9 เส้นโค้งการเย็นตัวสำหรับ Martempering	19
10 เส้นโค้งการเย็นตัวสำหรับ Austempering	20
11 ลักษณะชิ้นงานตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยา	23
12 รอยคดและแนวทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์	24
13 องค์ประกอบพื้นฐานในการศึกษาวัสดุศาสตร์และวัสดุวิศวกรรม	26
14 ส่วนประกอบของมีดกรีดยาง	26
15 กระบวนการทางทางความร้อนวัสดุ AISI O1 และ AISI L2	27
16 การออกแบบชุดคิ่มมีดกรีดยางและการออกแบบกระบวนการ	28
17 ชุดคิ่มมีดกรีดยาง	29
18 การออกแบบใบมีดกรีดยางและกระบวนการผลิต	29
19 ใบมีดกรีดยาง	30
20 เครื่องตัดชิ้นงานตรวจสอบ	30
21 เครื่องขัดชิ้นงานอัตโนมัติ	31
22 กล้องจุลทรรศน์และอุปกรณ์บันทึกภาพ	31

บทที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมาและความสำคัญ

ปัจจุบันยางพาราเป็นสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราอันดับหนึ่งของโลก การผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทยปี 2555 มีปริมาณทั้งสิ้น 3,776,957 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 207,924 ตัน หรือ ร้อยละ 8.73 พื้นที่ปลูกยางพาราซึ่งกระจายอยู่ในทั่วทุกภาคของประเทศไทยและจังหวัดที่เปิดกรีดมากคือ ระนอง หนองคาย บุรีรัมย์ ตั้ง ศรีราษฎร์ พังงาและสงขลา สำหรับสิ่งที่สำคัญในการผลิตและเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพาราสำหรับเกษตรกร คือ การกรีดยางให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ดันยางสามารถที่จะให้น้ำยางได้ยาวนานที่สุดและเป็นการพัฒนาคุณภาพการผลิตยางพาราของเกษตรกรเพาะปลูกยางพารานั้นเป็นพืชที่มีอายุมากกว่า 20 ปี เกษตรกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือในการกรีดยางพาราเรียกว่า มีดกรีดยาง โดยที่มีดกรีดยางดังกล่าวจะต้องมีคุณภาพที่ดีจึงทำให้ได้ผลผลิตจากการกรีดยางในปริมาณน้ำยางที่ได้จากการกรีดให้ได้มากที่สุด และได้รับน้ำยางจากการกรีดเป็นระยะเวลาที่นานที่สุด รวมทั้งต้นทุนของมีดกรีดยางมีราคาต่ำโดยใช้เวลาในการลับมีดน้อยและใช้กรีดยางได้ปริมาณมาก และมีความปลอดภัยในการใช้งาน ในขณะเดียวกันการกรีดยางจำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะ มีความชำนาญ ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณน้ำยางที่กรีด การจะจัดการเจริญเติบโตเนื่องจากมีโอกาสที่คุณมีจะไปคาดเดียเจริญ ที่อยู่ติดกับบริเวณเปลือกของต้นยางพาราเป็นความเสียหาย ซึ่งจะทำลายชั้นของเยื่อเจริญหรือเกิดบาดแผลที่บริเวณเยื่อเจริญเนื่องจากเยื่อเจริญเป็นส่วนที่สร้างเนื้อเยื่อใหม่มาทดแทนหากถูกทำลายก็จะไม่สามารถสร้างเปลือกใหม่ในบริเวณนั้นได้ หรือทำให้เปลือกอกใหม่ไม่เรียบสม่ำเสมอ เป็นรอยตะปูมตะป่า

ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าว เห็นได้ว่ามีดกรีดยางมีความสำคัญ ผู้วิจัยจึงได้ทำการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของมีดกรีดยาง เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นการนำหลักวิชาการเพื่อการพัฒนากระบวนการและวัสดุที่เหมาะสมและเพื่อลดการสิ้นเปลืองเปลือกที่เร็วเกินไปและลดความเสียหายของหน้ายาง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 2.1 เพื่อศึกษาระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิตมีดกรีดยาง
- 2.2 เพื่อนำวัสดุและออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมและส่งผลต่อคุณภาพที่ดีของมีดกรีดยาง

3. ขอบเขตของการวิจัย

- 3.1 ศึกษาระบวนการผลิตมีดกรีดยางและลักษณะของมีดกรีดยางที่ใช้ในภาคใต้
- 3.2 ศึกษาวัสดุที่นำมาใช้ผลิตมีดกรีดยางและสมบัติต่าง ๆ ของมีดกรีดยาง
- 3.3 ออกแบบและสร้างมีดกรีดยาง

4. ประโยชน์ที่ว่าจะได้รับ

- 4.1 ได้มีดกรีดยางต้นแบบที่มีคุณภาพอันส่งผลต่อการลดเวลาในการลับมีดกรีดยางและมีความทนทานในการกรีดยาง
- 4.2 เป็นแนวทางในการพัฒนามีดกรีดยางต้นแบบที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยาง

บทที่ 2

งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาคุณภาพของมีดกรีดยาง ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีทฤษฎีและหลักการดังนี้

1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สมจิต แก้วทิพย์รัตน์ และเวท ไทยนุกูล (2526) กล่าวว่า วิธีการกรีดยางและการลับมีดกรีดยาง ในปัจจุบันนั้นคนกรีดยางฝีมือดี ๆ ก็ลดน้อยลง คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่มักกรีดยางไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งผลให้หน้ากรีดเสียหายเป็นอย่างมาก ซึ่งหน้ากรีดเสียหายแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ การกรีดเปลือกหนาเกินไปทำให้สูญเสียเปลือกยางเป็นจำนวนมาก และการกรีดบาดเยื่อเจริญทำให้หน้ากรีดเป็นปุ่มปุ่มไม่สามารถกรีดช้ำต่อไปอีกได้ และทำให้เกิดเป็นโรคราเด็นคำ อีกทั้งมีดกรีดยางเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้กรีดบาดเยื่อเจริญหรืออาจจะไม่บาดก็ได้ ดังนั้นการลับมีดกรีดยางจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และจะต้องทำการลับมีดทุกวัน ส่วนวิธีการกรีดยางโดยการกระดูกข้อมือเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่กรีดยางได้ถูกต้อง เพราะจะทำให้สิ่งเปลือกเปลือกน้อยที่สุด ช่วยยืดระยะเวลาการกรีดยางให้ยาวนาน และทำความเสียหายให้กับต้นยางน้อยที่สุด แต่ควรปฏิบัติตามอื่นควบคู่กันไป เช่น ช่วงเวลาในการกรีด 06.00-08.00 น. จำนวนต้นยางที่กรีดได้แต่ละวันต่อคนไม่เกิน 400-450 ต้น การแต่งมีดให้ถูกต้องและใช้ระบบกรีดที่เหมาะสมก็มีระบบกรีดครึ่งตันวันเว้นวัน การกรีดยางถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างสวนยางพันธุ์ดี เพราะถ้ากรีดดีจะทำให้มีโอกาสได้ผลผลิตนาน ซึ่งตรงกับข้อข้อสำคัญที่มีดีแม้จะปลูกยางพันธุ์ดีก็จะให้ผลประโยชน์เพียงระยะสั้นซึ่งไม่คุ้มกับการลงทุน ดังนั้นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดีจะต้องกรีดยางให้ถูกต้อง คือ คนที่กรีดยางต้องกรีดให้ถูกวิธีและมีการลับมีดกรีดยางที่ถูกต้อง

พิชิต สถาชอก (2546) กล่าวถึงการศึกษาค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับมีดกรีดยางว่า มีดกรีดยางที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทย คือ มีดเจ๊ะง นิยมใช้ในไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีดเก้าจ นิยมใช้ในการกรีดยางหนาสูง และมีด Michie golledge นิยมใช้ในอินเดีย และศรีลังกา ในส่วนของมีดเจ๊ะง สถาบันวิจัยยางมาเลเซีย มีการตัดแปลงสร้างมีดที่ควบคุมความหนาของเปลือกที่กรีด แต่มีปัญหาน้ำยางที่ติดตัวควบคุมความหนาเปลือกที่กรีด ทำให้ใช้งานไม่สะดวก ต่อมานีการสร้างเครื่องมือกรีดไฟฟ้าทดลองทำงานเครื่องมือสำเร็จพร้อมที่จะนำไปใช้ในการค้าแล้ว แต่ไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากเครื่องมือมีราคาแพง และประสิทธิภาพไม่ดีเท่ามีดเจ๊ะงเดิม สำหรับประเทศไทยตั้งแต่ที่

ยางมีราคาแพง มีการศึกษานี้ร่องมีดกรีดกันมาก โดยกำลังดำเนินการศึกษาวิจัยทั้งภาครัฐและหน่วยงานบางหน่วยที่ขอทุนวิจัย ซึ่งต้องให้ผู้ดำเนินการชี้แจงผลงานเป็นทางการต่อไป ดังนั้น เกษตรกรที่กรีดยางต้องมีความรู้เกี่ยวกับมีดกรีดยาง เพราะจะส่งผลต่อผลผลิตและความเสียหายของต้นยางได้ โดยทุกครั้งที่กรีดยางเกษตรกรควรลับมีดให้คมอยู่เสมอ ในการลับมีดกรีดยางนั้น ครั้งแรกให้ลับด้วยหินหยาบก่อน จนสำรวจว่ามีความคมเกิดขึ้นแล้ว ให้ใช้หินละเอียดลับซ้ำ ในการลับมีดกรีดยางต้องลับให้ราบรื่นสำหรับมีด ในการลับด้วยหินหยาบหรือหินละเอียดพยาบาลหลักเดิมอย่างให้หินถูกคลองมีดมากนัก เพราะจะทำให้เกิดเดือยงอกออกมากทำให้เดือยทั่งออกอกมาเป็นอุปสรรคในการกรีดยาง

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 มีดกรีดยาง

การกรีดยางเป็นการนำผลผลิตในรูปของน้ำยางจากบริเวณเปลือกต้นยางเพื่อนำมาประรูปวิธีการกรีดยางที่ถูกต้อง สามารถเพิ่มผลผลิตยางให้มากขึ้นอย่างยั่งยืน จึงควรพิจารณาถึงการใช้เทคโนโลยีการกรีดยางที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตยางให้สูงขึ้น และถอนมีดต้นยางให้กรีดได้ในระยะเวลานาน และเป็นอันตรายต่อต้นยางน้อยที่สุด ดังนั้นในการกรีดยางของเกษตรกรจึงต้องใช้เทคโนโลยีด้านการกรีดยางให้เหมาะสมตามแนวนำทางวิชาการเพื่อลดปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสภาพหน้ากรีดและถอนมีดต้นยางให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนานที่สุด

2.1.1 ลักษณะของมีดกรีดยาง

มีดกรีดยาง ลักษณะของมีดกรีดยางที่นิยมใช้มี 2 ชนิด คือ มีดเก้าจ์และมีดเจ๊ะ บงแต่มีดที่นิยมใช้ในการกรีดยางมากที่สุด คือ มีดเจ๊ะบงซึ่งเป็นภาษาแมเลเซีย ลักษณะของมีดเจ๊ะบงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ใช้จับซึ่งเป็นไม้หรือเหล็กยาวประมาณ 15 เซนติเมตรและส่วนที่เป็นตัวมีด ซึ่งตัวมีดทำด้วยเหล็กยาวประมาณ 20 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นเส้นตรงต่อจากด้ามมีดแล้วโค้งๆ โค้งลงไปทางด้านปลายของมีด ตอนปลายสุดของตัวมีดจะพับเข้าหากันมีดแล้วเป็นเดียวสำหรับการกรีดยาง



ก. มีดเก้าจ์

ข. มีดเจ๊ะบง

รูปที่ 1 ลักษณะมีดกรีดยาง

2.1.2 หลักการพื้นฐานของการตัดโดยใช้ใบมีด ในการตัดแบบธรรมชาติที่ใช้กันทั่วไปนั้นอาศัยหลักการขึ้นพื้นฐานที่ว่า ใช้ใบมีดที่มีความแข็งสูงคงทนชั้นงานที่มีความแข็งน้อยกว่าเนื้อชั้นงานจะเกิดสนับของความเค้น (Stress Field) เมื่อลากคมมีดผ่านเนื้อชั้นงาน ค่าความเค้นในระบบหนังบันเนื้อชั้นงานจะสูงเท่ากับหรือมากกว่าความต้านการเฉือน (Shear Strength) ของเนื้อวัสดุชั้นงาน เป็นผลให้เกิดการเฉือนของเนื้อชั้นงาน ชั้นงานจึงแยกเป็นสองส่วน ๆ แรก คือ ชั้นส่วนที่จะนำไปใช้งาน ส่วนที่สอง คือ ส่วนซึ่งแยกออกมามีลักษณะเป็นเส้นยาว ๆ หรือเป็นหònสัน ๆ เรียกว่าฟอย ใบมีดตัด (Cutting Tool) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการตัดวัสดุ ทั้งนี้ เพราะการตัดวัสดุเกิดขึ้นที่บริเวณใกล้กันมีดความแข็งแรง ความทนทานต่อการสึกหรอ และมีดความสามารถอื่น ๆ ของใบมีดจะเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อประสิทธิภาพของการตัด

2.2 กระบวนการผลิตมีดครึดยาง

การตีมีดครึดยางหรือการตีเหล็กซึ่งเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านพื้นที่สืบทอดมาจากการบรรพบุรุษ เช่นเดียวกับงานหัตถกรรมด้านอื่น ๆ แต่ไม่ถือเป็นอาชีพหลัก ก้าวคือทำเมื่อว่างจากการทำงาน ทำไร่และมีความพร้อมความสะดวกที่จะทำ สำหรับการตีมีดครึดยางหรือการตีเหล็กจะสังเกตเห็น โรงเรือนหรือเพิงมุงหลังคาสังกะสีหรือหลังคามุงหญ้าแยกออกจากตัวบ้านเพื่อใช้เป็นที่ตีเหล็ก ชาวบ้านเรียกโรงเรือนนี้ว่า “เตา” แต่ละเตามักจะผลิตงานเฉพาะอย่าง งานตีเหล็กจะใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนขั้นตอนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน แต่อาจจะแตกต่างกันตามประเภทของผลิตภัณฑ์และเหล็กที่นำมาตีมีดลายชนิด การเลือกใช้ขันอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต เช่น เหล็กแผ่นบรรทynต์หรือเหล็กสปริงมีความเหนียวและแข็งมากซึ่งมักนำมาตีเป็นมีดชนิดต่าง ๆ เหล็กแผ่น ใช้ตีเป็นเสียง เหล็กเส้น ใช้ตีเป็นขารองตัวมีดของกรีไกรหินจำนวนมาก เหล็กกรังรถไฟ ใช้ตีเป็นขวน เหล็กแท่งหรือเหล็กพีด้มีความแข็งน้อยกว่าเหล็กแผ่น ใช้ตีเป็นมีดตามหัวดหญ้า มีดโต้ เหล็กเป็นใช้ทำคำมีดีวะ เศษเหล็กใช้ทำงานเหล็ก ๆ เช่น เศษตัวถังรถยนต์ใช้ทำโปงเหล็ก โดยมีกระบวนการดังนี้

2.2.1 การตัดและการผ่าเหล็ก ช่างจะนำมีดมาวัดขนาดความยาวเท่ากับขนาดของมีดที่จะทำ (ส่วนมากจะใช้เหล็กแผ่น) แล้วนำเอาส่วนที่จะตัดไปเผาไฟจนเหล็กร้อนแดงได้ที่ จากนั้น ใช้คีมจับมาวางบนทั้งแล้วตัดด้วยเหล็กสกัด แล้วนำเหล็กที่ตัดแล้วเผาไฟอีกรั้ง

2.2.2 การแบบหรือการตีหัวบาน นำหัวท่อนเหล็กที่ผ่าแล้วไปเผาไฟให้เหล็กร้อนแดงแล้ว คีบอกร่างของมีดที่ต้องการแบบและได้รูปทรงของมีดตามที่ต้องการ การแบบมีดใช้ช่าง 2-3 คน โดยหัวหน้าจะควบคุมการเผา การจับเหล็กวางบนทั้ง การตีให้ได้รูปทรง ส่วนลูกมือ 2 คน จะตีเหล็กสลับกันเพื่อให้เหล็กยึดแบบออก การเผาเหล็กให้ร้อนแดงแล้วนำมาตีแต่ละครั้งช่างเรียกว่า

“ແຄງ” ເຊັ່ນ ການແບນມືດຈະຕ້ອງພາຫີກໃຫ້ແຄງ 4-5 ຄຣັງ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮູ່ປຽງມືດຕາມທີ່ຕ້ອງການການແບນ ມືດເຮັ່ນຈາກສ່ວນທີ່ເປັນດ້າມຫຼືອກັນມືດກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງຕື່ສ່ວນທີ່ເປັນດ້າມມືດ

2.2.3 ການທຳນັ້ງຫຼືອເດືອຍ ຄື່ອ ສ່ວນທີ່ເປັນດ້າມມືດດ້າມແບນທີ່ເປັນເດືອຍ ຂ່າງຈະຕື່ສ່ວນ ໂຄນດ້າມໂດຍຕີ່ຫັກໃຫ້ເປັນກົນເດືອຍເຮົາຍາວປະມານ 10-20 ເຊັນຕິເມຕີຣ ສ່ວນໂຄນກວ້າງປະມານ 1 ນີ້ ສ່ວນປາຍກວ້າງປະມານ $\frac{1}{4}$ ນີ້ ພາຍປະມານ $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{8}$ ນີ້ ເພື່ອນຳໄປເສີບຜົງໃນດ້າມ ໄນທີ່ນິຍມທຳ ຈາກ ໄນເນື້ອແຈ້ງ ເຊັ່ນ ໄນມະຄ່າ ຫຼືອໄນ້ແຄງ ຜົ່ນມືບນາດເສັ້ນຜ່າສູນຢໍກາລຸ 4 ເຊັນຕິເມຕີຣ ຍາວປະມານ 25 ເຊັນຕິເມຕີຣ ດ້າມມືດແບນບ້ອງ ຄື່ອ ກາຣີເຫັນສ່ວນດ້າມໃຫ້ເປັນແຜ່ນແລ້ວຕີ່ໃຫ້ປາຍ ທີ່ສອງດ້ານໂຄງເຂົ້າ ທ່າກັນເຮົາຍກວ່າ “ຕີ່ທ່ອບ້ອງ” ແລ້ວບັດກີ່ຫຼືອຈອດດ້ວຍທອງເຫັນແລ້ວ ດ້ວຍການທຳນັ້ງຫຼືອເດືອຍ ແລ້ວສາມາດນຳໄປໃຫ້ໄດ້ເລີຍຫຼືອຈະຕ່ອດ້າມໃຫ້ຍາວໂດຍອັດໄມ້ເຂົ້າໄປໃນບ້ອນມືດກີ່ໄດ້

2.2.4 ກາຣີແຕ່ງ ທຳເພື່ອໃຫ້ພົວເຫັນເຮົາຍແລ້ວ ໄດ້ມືດທີ່ມີຮູ່ປຽງຕາມທີ່ຕ້ອງການກາຣີແຕ່ງ ອີກາຣີເພື່ອນົບຄມຫຼືອບໍາຄມໃຫ້ບາງແລະຕຽງ ກ່ອນຈະນຳໄປປະໄບແຕ່ງຫຼືອເຈົ້າຮະໄນແຕ່ງຄມ 9.6.5 ກາຣະໄບແຕ່ງ ລັງຈາກຕີມືດໃຫ້ໄດ້ຮູ່ປຽງຕາມທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ ຈະມີກາຣະໄບແຕ່ງຄມ ຂ່າງບາງຄນໃຫ້ວິທີ ດະໄບດ້ວຍນີ້ໂດຍໃຫ້ຕະໄບແຕ່ງ

2.2.5 ກາຣັດແຕ່ງຫຼວແລະບ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ມືດມີຄວາມເຮົາຍຮ້ອຍ ສາຍງານ ນໍາໃຫ້ຂ່າງຈະຕັດແຕ່ງ ທັກຫຼືອປາຍມືດກັບສ່ວນດ້າມມືດທີ່ເປັນບ້ອງ ຜົ່ນຈາຈະໃຫ້ວິທີແຕ່ງດ້ວຍຕະໄບຫຼືອເຄື່ອງເຈົ້າຮະໄນກີ່ໄດ້


2.2.6 ກາຣູນຄມ ເປັນບັນຕອນທີ່ສຳຄັງຢູ່ຂອງກາຣີເຫັນເຫັນ ຂ່າງຈະຕ້ອນມືດກັບທີ່ຕີແຕ່ງ ເຮົາຍຮ້ອຍແລ້ວໄປເພາເພາສ່ວນຄມ ຮັບນໍາອອກນາຫຼຸນໃນອ່າງນໍາໂດຍຈຸ່ນລົງໄປເພາສ່ວນຄມປະມານ 1-2 ເຊັນຕິເມຕີຣ ກາຣູນຕົ້ນທີ່ຕ້ອງທ່າງຮົວເຮົາຍ 1-2 ຄຣັງ ແລ້ວແຕ່ວ່າເພາແດນນາກຫຼືອນ້ອຍແລະຂ່າງຈະສັກເກຫຼາ ສີຂອງມືດໃນຮ່າງກວ່າການເຢັນຕົວ ຄື່ອ ຈາກທີ່ເປັນສີ່ຫາວະເປີລື່ນເປັນສີ່ຫຼືອງເໝືອນຍາງແຕ້ວ່າ ແລະ ເປີລື່ນເປັນສີ່ເຂົ້າປົກແລ້ງທັນ ຂ່າວ່າທີ່ເຫັນເປີລື່ນສີ່ນີ້ຈະເປັນໄປອ່າງຮົວເຮົາຍມາກ ເມື່ອເຫັນເປີລື່ນສີ່ ເປັນສີ່ຫຼືອງຍາງແຕ້ວ່າໃຫ້ຮູ່ຈຸ່ນລົງໃນອ່າງນໍາທັນທີ່ແລະແຫ່ງໄວ່ຈັນເຢັນຈຶ່ງນໍາເຂົ້ນ ກີ່ຈະໄດ້ມືດທີ່ມີຄວາມຄມ ແຈ້ງ ໄນບິນ ຢູ່ອົບເປົ້າຍວ່າຍ ກາຣູນເຮົາຍເກີນໄປຄື່ອໃນຂ່າວ່າທີ່ເປັນສີ່ຫາວະເປີລື່ນເປັນສີ່ເຂົ້າປົກກີ່ຈະທຳໃຫ້ເຫັນເປີລື່ນສີ່ ເປັນສີ່ຫຼືອງຍາງແຕ້ວ່າໃຫ້ຮູ່ຈຸ່ນລົງໃນອ່າງນໍາທັນທີ່ແລະແຫ່ງໄວ່ຈັນເຢັນຈຶ່ງນໍາເຂົ້ນ ກີ່ຈະໄດ້ມືດທີ່ມີຄວາມຄມ ແຈ້ງ ໄນບິນ ຢູ່ອົບເປົ້າຍວ່າຍ ກາຣູນເຮົາຍເກີນໄປຄື່ອໃນຂ່າວ່າທີ່ເປັນສີ່ຫາວະເປີລື່ນເປັນສີ່ເຂົ້າປົກກີ່ຈະທຳໃຫ້ເຫັນເປີລື່ນສີ່ ຕ້າ ຄມມືດຈະໄມ່ແຈ້ງແລະຈະປົດເບື້ຍວ່າຍໃຫ້ກາຣີໄມ່ໄດ້

2.3 ວັດຖະກິດສົມບັດຂອງວັດຖະກິດ

2.3.1 ວັດຖະກິດໂລທະ

ໂຄຮງສ້າງພົກຂອງວັດຖະກິດໂລທະ ເປັນໂຄຮງສ້າງພົກທີ່ມີກາຣເຮົາຍຕ້າວອອນຸກາຄ ແບບໜ້າໄປມາຕລອດທີ່ໂຄຮງສ້າງຂອງວັດຖະກິດ ເຮົາຍກວ່າມີກາຣເຮົາຍຕ້າວແບບພົກ (Crystal) ສ່ວນວັດຖະກິດທີ່


ไม่ได้มีโครงสร้างที่เรียงตัวแบบนี้เป็นวัสดุที่มีโครงสร้างที่ไม่แน่นอน หรือไม่เป็นระเบียบ เรียกว่า โครงสร้างอสัมฐาน (Amorphous) การเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบของอนุภาคทรงกลม เมื่อพิจารณา การเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบของอนุภาคทรงกลม จะเห็นได้ว่ามีหลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็น โนเมเดลสำหรับอะตอม ไอออนหรือโมเลกุลของของแข็ง เมื่อไม่มีการกำหนดทิศทางของแรงพันธะ การเรียงตัวของอนุภาคทรงกลมที่เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดเรียกว่า โครงสร้างแบบลูกบาศก์อย่างง่าย (Simple Cubic Structure) ดังรูปที่ 2 a) และการเรียงตัวของทรงกลม 4 อัน ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ แต่ละมุมของลูกบาศก์ ผิวน้ำของทรงกลมแต่ละลูกจะสัมผัสนอกความยาวค้านข้างจะมีขนาด เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมพอดี เส้นที่เชื่อมศูนย์กลางของทรงกลมในรูปที่ 4.1 b) จะปิด ล้อมส่วนที่เรียกว่าหน่วยเซลล์ (Unit Cell) ซึ่งเป็นการเรียงตัวที่เล็กที่สุดของอนุภาคเมื่อมีการ จัดเรียงผลึกช้าไปช้ามาอย่างสม่ำเสมอ ของแข็งที่ได้จัดประกอบด้วยแล้วของทรงกลมที่เรียงตัวเป็น ระเบียบอย่างสมบูรณ์ และคาดว่าผิวน้ำของของแข็งดังกล่าวผิวน้ำจะเรียบและแบบโดยมีมุน ระหว่างหน้าของทรงกลมที่ติดกันเป็น 90° เสมอ และถ้าของแข็งนี้แตกก็จะมีลักษณะเป็นลูกบาศก์ ที่กองซ้อนกัน เรียกว่า ผลึกลูกบาศก์ รูปร่างของผลึกลูกบาศก์จะแตกต่างกันตามลักษณะของการเรียง ตัวของอนุภาคทรงกลมแบบเฉพาะตัว เช่น ลูกบาศก์แบบ Body Center Cubic (BCC) และ Face Center Cubic (FCC) และโครงสร้างแบบ Hexagonal Close Packed (HCP) ทั้งสามแบบจะเป็น การเรียงตัวของอนุภาคในโลหะแข็ง

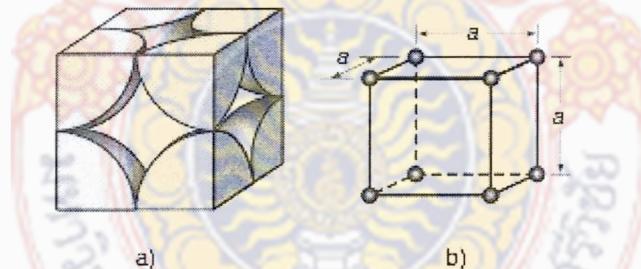

รูปที่ 2 โครงสร้างผลึกแบบลูกบาศก์

ที่มา : Callister and Rethwisch, 2011 : p. 84


หน่วยเซลล์ที่เป็นโครงสร้างผลึกแบบ Body Center Cubic (BCC) ดังรูปที่ 3 แต่ละชั้นจะ จัดเรียงตัวของอนุภาคทรงกลมเป็นสี่เหลี่ยม แต่ชั้นถัดมาจะเคลื่อนออกไป อนุภาคทรงกลมจึง วางตัวลงพอดีกับช่องว่างที่อยู่ชั้นแรกที่อยู่ต่ำลงไป ดังนั้นการจัดเรียงตัวจึงมีความซับซ้อนมากกว่า หน่วยเซลล์ผลึกแบบอย่างง่าย (Simple Cubic) โดยมีทรงกลมเพิ่มขึ้นมาตรงกลางเซลล์

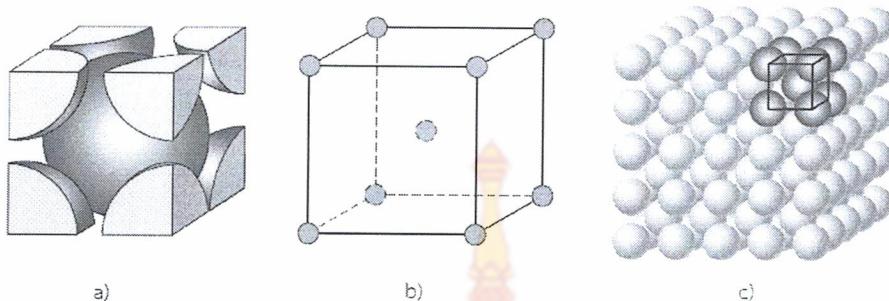

รูปที่ 3 โครงสร้างผลึกแบบ Body Centered Cubic (BCC)

ที่มา : Callister and Rethwisch, 2011 : p. 49

หน่วยเซลล์ที่เป็นโครงสร้างผลึกแบบ Face Centered Cubic (FCC) ดังรูปที่ 4 อนุภาคของทรงกลมจะเรียงตัวให้ชิดกันให้มากที่สุด ขั้นตอนจะเคลื่อนย้ายดังนี้ จึงมีช่องว่างให้อนุภาคทรงกลมวางตัวลงในช่องว่างให้พอดี นั่นคือทรงกลมที่อยู่ตรงกลางจะเป็นผิวน้ำหน้าของลูกบาศก์

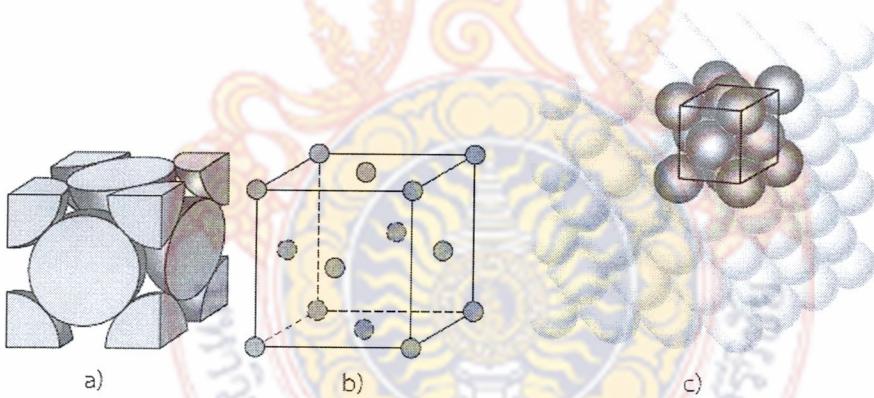


รูปที่ 4 โครงสร้างผลึกแบบ Face Centered Cubic (FCC)

ที่มา : Callister and Rethwisch, 2011 : p. 46

หน่วยเซลล์ที่เป็นผลึกซึ่งเกิดจากการเรียงตัวแบบชิดกันเป็นรูป 6 เหลี่ยม ทรงกลมจะจัดเรียงตัวเป็นแพวชิด ๆ กันจนเป็นโครงสร้างรูป 6 เหลี่ยมดังรูปที่ 5 จุดสำคัญที่น่าสังเกตอย่างหนึ่ง คือ จะมีช่องว่างระหว่างทรงกลมในโครงสร้างผลึก ขนาดของช่องว่างจะขึ้นอยู่กับชนิดของ

โครงสร้างชั้นช่องว่างนี้อาจกว้างพอที่จะใส่อะตอมลงไปได้พอดี โดยไม่ทำให้โครงสร้างตึงแน่นเกินไป

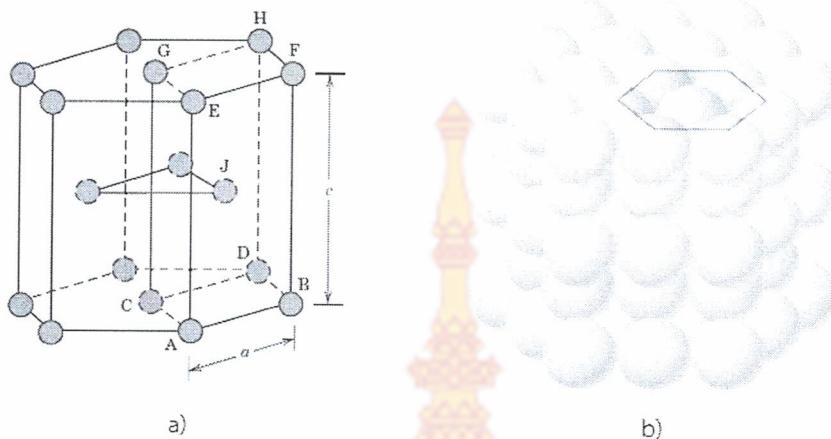

รูปที่ 5 โครงสร้างผลึกแบบ Hexagonal Close Packed (HCP)

ที่มา : Callister and Rethwisch, 2011 : p. 49

2.3.2 โลหะกลุ่มเหล็ก

โลหะกลุ่มเหล็ก (Ferrous Metals) ในบรรดาโลหะทั้งหลาย โลหะกลุ่มเหล็กนับว่าเป็นโลหะที่ใช้มากที่สุด เนื่องจากการที่เหล็กนั้นมีความสามารถในการนำ磁ตุ่นแม่เหล็กได้อย่างมาก จึงส่งผลทำให้เหล็กมีโครงสร้างและสมบัติที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ดังนั้นสามารถจำแนกโลหะกลุ่มเหล็กได้ดังนี้

1) เหล็กกล้า สามารถจำแนกได้ 2 ประเภท คือ เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าพสม หลักการจำแนกชนิดของเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าพสมโดยมีหลักการพิจารณาจำแนกชนิดของเหล็กได้ดังนี้

ก. เหล็กกล้าคาร์บอน สามารถจำแนกตามตามปริมาณธาตุคาร์บอนที่ผสมอยู่ในเหล็กซึ่งสามารถจำแนกได้ 3 ชนิดดังนี้

- เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ หมายถึง เหล็กกล้าที่มีปริมาณคาร์บอนผสมอยู่ไม่เกิน 0.25%

- เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง หมายถึง เหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนผสมอยู่ระหว่าง 0.25-0.6%

- เหล็กกล้าคาร์บอนสูง หมายถึง เหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนผสมอยู่ระหว่าง 0.6-2% แต่ส่วนมากการใช้งานอยู่ระหว่าง 1.6%

ข. เหล็กกล้าพสม สามารถจำแนกได้ดังนี้

- เหล็กกล้าพสมทนแรงดึงสูง (High strength low alloy steel : HSLA)
- เหล็กกล้าพสมทำขึ้นส่วนเครื่องจักร (Machinery steels)
- เหล็กกล้าทำเครื่องมือ (Tool steels)
- เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steels)
- เหล็กกล้าทนความร้อน (Heat resistance steels)

2) เหล็กกล้าไร้สนิม หมายถึง เหล็กกล้ามีส่วนผสมของโครเมียมไม่น้อยกว่า 12% โดยน้ำหนัก และนิกเกิลประมาณ 8% โดยน้ำหนัก ในเหล็กที่มีปริมาณโครเมียมผสมอยู่ ปริมาณสูง ๆ จะทำให้เหล็กมีความสามารถต้านทานการเกิดสนิมได้มากขึ้นจนกระทั่งไม่เกิดเลย ถึงแม้ว่าเหล็กนั้นจะอยู่ในน้ำหรือสารละลายที่เป็นกรดเจือจาง ทั้งนี้เนื่องจากโครเมียมเมื่อร่วมตัวกับออกซิเจนจะเกิดโครเมียมออกไซด์ (Cr_2O_3) เป็นแผ่นบาง ๆ เกาะติดแน่นที่ผิวเหล็ก ทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันไม่ให้อิเล็กตรอนจากภายนอกเคลื่อนที่ผ่านหรือผ่านได้น้อย ทำให้เกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมียาก การผุกร่อนจึงไม่เกิดที่ผิวเหล็กซึ่งเรียกว่า พาสซิวิตี้ (Passivity) เมื่อผสมโครเมียมในเหล็กมากกว่า 12% จะทำให้เหล็กมีสมบัติไม่เกิดการผุกร่อนที่ผิว จึงทำให้ผิวเหล็กไม่เปลี่ยนสีเป็นน้ำตาลหรือสีดำเหมือนเหล็กทั่วไป ดังนั้นเหล็กกล้าไร้สนิมจึงเหมาะสมกับการใช้งานที่ต้านทานการผุกร่อน และทนความร้อน เหล็กกล้าไร้สนิมสามารถแบ่งตามโครงสร้างได้ 3 ประเภท คือ

ก. เหล็กกล้าไร้สนิมเพอร์ริติก (Ferritic Stainless) เป็นโลหะผสมเหล็กกับโครเมียม ซึ่งประกอบไปด้วยโครเมียม 12-30% เรียกเพอร์ริติก (Ferritic) เพราะโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นแบบเฟอร์ไรท์ ในสภาวะที่ถูกผ่านกระบวนการทางความร้อน เนื่องจากโครเมียมจะมีโครงสร้างผลึกแบบ BCC จากเฟลไนต์และแบ่งเฟลไนต์ออกเป็น 2 บริเวณ คือ FCC และบริเวณ BCC เนื่องจากเหล็กกล้าไร้สนิมเพอร์ริติก มีปริมาณโครเมียมมากกว่า 12% ดังนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนเฟลจาก FCC ไปเป็น BCC แต่จะเกิดสารละลายของแข็งของโครเมียมในเหล็ก อัลฟ่า สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมเพอร์ริติกจะมีราคากลางๆ ไม่มีนิกเกิลผสมอยู่ ส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ต้องการวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนและความร้อน ในปัจจุบันนี้เหล็กกล้าชนิดนี้ได้มีการพัฒนาให้มีปริมาณคาร์บอนและในโครงสร้างลดลง ทำให้สมบัติในการต้านทานการกัดกร่อนดีขึ้น

ข. เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก (Martensitic Stainless) เป็นโลหะผสมเหล็กกับโครเมียม (Fe-Cr) ที่มีโครเมียมอยู่ 12-17% และคาร์บอนที่เพียงพอประมาณ 0.15-1.0%C

ทำให้เกิด โครงสร้างมาร์เกนไซต์ ได้หลังจากผ่านการการชุบแข็ง โดยทำการเผาที่อุณหภูมิประมาณ $950\text{--}1000^{\circ}\text{C}$ แล้วทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วจนได้โครงสร้างมาร์เกนไซต์ องค์ประกอบของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เกนซิติกนี้ถูกปรับให้มีความแข็งแรงและความแข็งที่เหมาะสม ดังนั้นจึงทำให้เหล็กกล้าชนิดนี้มีความทนต่อการกัดกร่อน ได้น้อยกว่าเหล็กกล้าไร้สนิมเพอร์ริติกและเหล็กกล้าไร้สนิมอสเตนนิติก

ค. เหล็กกล้าไร้สนิมอสเตนนิติก (Austenitic Stainless) เป็นโลหะผสมที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ชนิด คือ เหล็ก โครเมียมและนิกเกิล โดยมีโครเมียมอยู่ $16\text{--}25\%$ และนิกเกิล $7\text{--}20\%$ โลหะผสมชนิดนี้ถูกเรียกว่า Austenitic เพราะ โครงสร้างภายในประกอบด้วยเฟสของอสเตรนไนท์ (Austenite) ในช่วงอุณหภูมิที่ดำเนินการกระบวนการทางความร้อน เนื่องจากนิกเกิลมีโครงสร้างพลีกแบบ FCC จึงทำให้โครงสร้างทั้งหมดโดยรวมยังคงเป็นแบบ FCC ที่อุณหภูมิห้อง


นอกจากเหล็กกล้าไร้สนิมทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมาแล้ว เหล็กกล้าไร้สนิมยังมีประเภทพิเศษ คือ เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ (Duplex) ซึ่งเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีโครงสร้างผสมระหว่าง อสเทนไนท์กับ เพอร์ไรท์ในอัตราส่วน $50:50$ หรือ $60:40$ เหล็กกล้าไร้สนิมประเภทนี้จะมีโครเมียมสูงกว่า แต่นิกเกิลน้อยกว่าเหล็กกล้าไร้สนิมอสเตนนิติก ทำให้มีความแข็งแรงดีกว่าและนอกจากนี้ยังสามารถด้านทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีอีกด้วย

3) เหล็กกล้าเครื่องมือ คือเหล็กกล้าที่มี Cr, Mo, Ni, V, Co, Ti เกินกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ และมีคาร์บอนระหว่าง $0.8\text{--}2.2$ เปอร์เซ็นต์ เหล็กกล้าเครื่องมือมีสมบัติเด่นคือมีความแข็งขณะร้อนที่ดี (hot hardness) จึงเหมาะสมกับการใช้ทำดักสว่าน มีดกลึง มีดໄส เครื่องมือทำเกลียวใน (tap) และเครื่องมือทำเกลียวอนอก (die) เป็นต้น

2.4 การปรับปรุงสมบัติโดยกระบวนการทางความร้อน


2.4.1 สภาพอันยูป (Allotropy) หมายถึงสภาพที่ธาตุหนึ่งสามารถมีโครงสร้างพลีกได้หลายแบบ แต่ละแบบเรียกว่า อันยูป (Allotrope) สมบัติทางกายภาพของอันยูปหนึ่งจะแตกต่างจากของอีกอันยูปหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด แต่ว่าสมบัติทางเคมีจะเหมือนกัน สภาพอันยูปนั้นจะขึ้นอยู่กับการเรียงตัวของอะตอม ซึ่งจะมีการเรียงตัวแตกต่างกันไปตามระดับของอุณหภูมิ ต่างๆ เหล็กบริสุทธิ์มีการเปลี่ยนแปลงรูปฟอร์ม 4 ลักษณะที่ระดับของอุณหภูมิต่างๆ ทำให้เกิดฟอร์มที่เรียกว่า เหล็กอัลฟ่า (α) เหล็กเบต้า (β) เหล็กแกรมมา (γ) และเหล็กเคลต้า (δ) ใน 4 ฟอร์มนี้ เหล็กอัลฟ่า เหล็กเบต้า และเหล็กเคลต้า มีโครงสร้างพลีกที่เหมือนกันคือ Body Centered Cubic (BCC) ส่วนฟอร์มเหล็กแกรมมาจะมีโครงสร้างพลีกเป็น Face Centered Cubic (FCC) ดังนั้นจึงกล่าว

ได้ว่าเหล็กบริสุทธิ์มีอันยูปอยู่ 2 แบบ คือ BCC และ FCC เหล็กอัลฟานี้บางที่เรียก เหล็กเฟอร์ไรท์ และเหล็กแแกมนานาทางที่ก็เรียกว่าเหล็กօอสเดนในที่

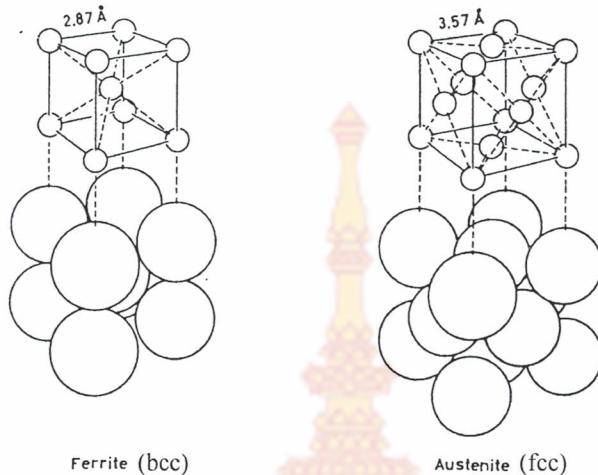

รูปที่ 6 หน่วยเซลล์ของโครงสร้างผลึกแบบ Body Centered Cubic และ Face Centered Cubic

การเปลี่ยนแปลงจากเหล็กอัลฟ้าเป็นเหล็กเบต้า ($\alpha \rightarrow \beta$) ที่ 770°C นั้นไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างผลึก แต่เป็นการเปลี่ยนจากเหล็กอัลฟ้า ที่แม่เหล็กดูดติดมาเป็นเหล็กเบต้า ที่ไม่มีสมบัติทางแม่เหล็กเท่านั้น ในบางกรณี เราจะเรียกรวมทั้งสองอันยูปนี้ว่าเป็นเหล็กอัลฟ้า หรือเฟอร์ไรท์

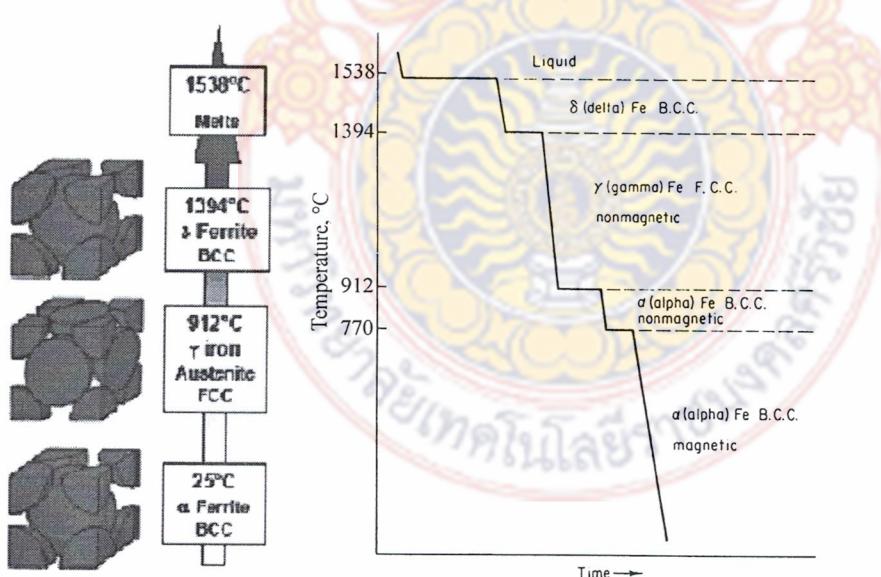


รูปที่ 7 แผนภาพแสดงถึงอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะและอันยูปต่าง ๆ

2.4.2 กระบวนการทางความร้อน

กระบวนการทางความร้อน (Heat Treatment) เป็นกระบวนการปรับปรุงสมบัติของโลหะเปลี่ยนแปลงโดยการใช้ความร้อนในการปรับปรุง ซึ่งสามารถควบคุม (Controlled) อัตราการให้ความร้อน (Heating) และอัตราการเย็นตัว (Cooling) ของโลหะ เพื่อให้สมบัติที่เปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ กระบวนการทางความร้อนโดยทั่ว ๆ ไปจะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ เริ่มแรกจะเป็นการให้ความร้อนแก่โลหะถึงอุณหภูมิที่ต้องการ ต่อมาจะเป็นการรักษาอุณหภูมนั้น ให้คงที่ที่ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้โครงสร้างภายในของโลหะเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งชั้นงาน และขั้นตอนสุดท้ายการทำให้เย็นตัวซึ่งจะต้องทำการควบคุมอัตราการเย็นตัวของโลหะ เนื่องจาก อัตราการเย็นตัวมีผลต่อโครงสร้างและสมบัติของวัสดุ กระบวนการทางความร้อนของเหล็กกล้าเป็น การทำให้เหล็กกล้ามีโครงสร้างเป็นอสเตรนไนท์ และให้อสเตรนไนท์เปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงสร้างต่าง ๆ ตามต้องการ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้

1) การอบอ่อน (Annealing) มีความมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงสมบัติของเหล็กที่ผ่านการผลิตต่าง ๆ มา เช่น การขึ้นรูปปร็อก การขึ้นรูปเย็น การเชื่อมและการหล่อ ซึ่งเหล็กผ่าน ขั้นตอนการผลิตดังกล่าวจะมีสมบัติที่ไม่ดีหลายประการ เช่น เหล็กที่ผ่านการขึ้นรูปปร็อกจะมี สมบัติไม่สม่ำเสมอตามส่วนที่มีมุนแผล ซึ่งอัตราการเย็นตัวสูงจะมีความแข็งมากกว่าส่วนอื่น ๆ โครงสร้างของเหล็กบริเวณผิวจะมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยเกรนขนาดเล็ก เพราะถูกแรงกระแทก หรืออัดมากกว่าเนื้อเหล็กภายใน ทำให้สมบัติไม่สม่ำเสมอถึงภายใน เช่นเดียวกัน เหล็กที่ผ่านการ ขึ้นรูปเย็นมักจะมีความเครียดที่เกิดจากการถูกแรงอัดหรือบีบเหล็กตอกก้างอยู่ มีส่วนทำให้มีความ แข็งแรงไม่สม่ำเสมอสูญเสียความเหนียว เหล็กที่ผ่านงานเชื่อม เช่นเดียวกัน การเชื่อมเป็นการทำให้ เหล็กร้อนเป็นบางจุดขยายตัวเมื่อถูกความร้อนและการหดตัวเมื่อถูกปล่อยให้เย็น ซึ่ง ย่อมจะเป็น การยกที่จะทำให้ได้ทั่วถึง จึงจะเกิดความเครียดตอกก้างและโครงสร้างของเนื้อเหล็กบริเวณจุดที่ทำการ เชื่อมจะต่างกันน้อย เหล็กที่ผ่านงานหล่อเย็นเห็นได้ชัดว่าโครงสร้างและสมบัติของเหล็กจะขาด ความไม่สม่ำเสมอ เหล็กที่ผ่านงานหล่อเย็นเห็นได้ชัดว่าโครงสร้างและสมบัติของเหล็กจะมีส่วนที่แตกต่างกันมาก เพราะอัตราการเย็นตัวของเหล็กในแบบหล่อซึ่งส่วนมากใช้ทรายเป็นวัสดุในแบบ หล่อจะแตกต่างกันทั้งส่วนที่หนาและส่วนที่บาง ยิ่งส่วนที่เป็นมุนการเย็นตัวจะยิ่งเร็วกว่าส่วนอื่น จึงมักมีความแข็งสูง

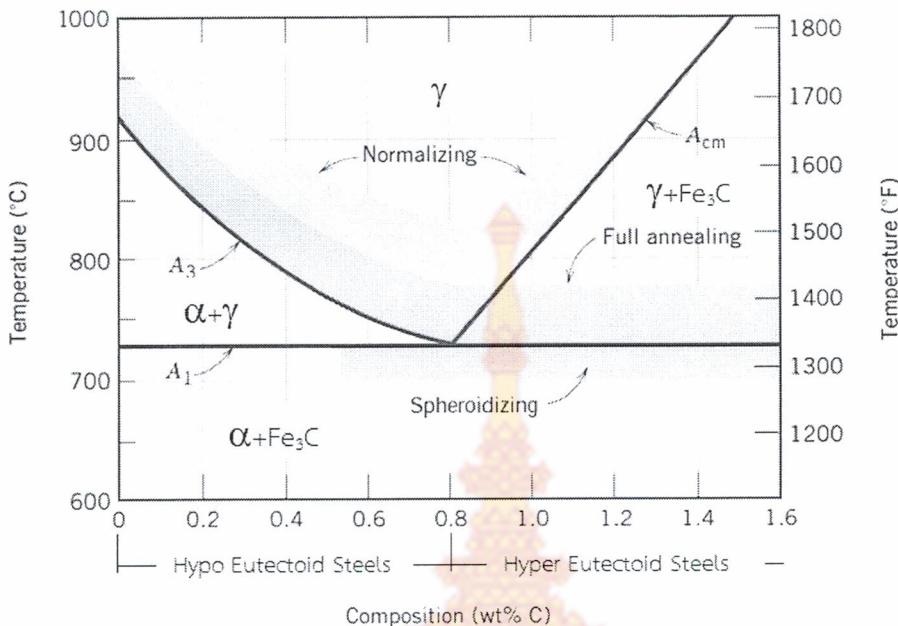

รูปที่ 8 อุณหภูมิที่ใช้สำหรับกระบวนการทางความร้อนชนิดต่าง ๆ

ที่มา : Callister and Rethwisch, 2011 : p. 423

จากที่กล่าวมาแล้วนี้จะเห็นได้ว่า การที่จะนำเอาเหล็กที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปต่าง ๆ ไปใช้งาน หรือนำไปตัด เจาะ กลึง ไส ย่อมจะทำให้เกิดอุปสรรคในลักษณะต่าง ๆ เช่น การกลึงหรือไส ถ้าเหล็กมีความแข็งไม่เท่ากันทุกส่วนการปรับมุมของมีดกลึงหรือตั้งอัตราความเร็วในการตัดจะเกิดปัญหามากมายและผลงานที่ได้รับก็ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นเหล็กที่ผ่านการขึ้นรูปก่อนจะนำไปใช้งาน ในขั้นต่อไปจำเป็นจะต้องผ่านการอบให้อ่อนตัวซึ่งลักษณะของการทำงานมีหลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์สุดท้าย

ก. การอบอ่อนอย่างสมบูรณ์ (Full Annealing) มีความนุ่งหมายเพื่อให้เหล็กมีความอ่อนตัวสูง โดยเป็นการทำลายมาร์เกนไชต์ เพื่อช่วยในการกลึงหรือไสได้ง่าย

- Hypo Eutectoid Steels (%C < 0.8) อุณหภูมิที่ใช้โดยจะอบที่เหนือ A_{C_3} ประมาณ $30-50^{\circ}\text{C}$ เช่น การทำ Refinement Pearlite ที่มีขนาดโต ที่มีส่วนผสมของ 0.3% C เมื่อให้ความร้อน ไปเหนือ A_{C_3} ก็จะเกิดการเปลี่ยนเฟสเป็นอสเตนไนท์ (γ) ที่ละเอียดและเฟส เฟอร์ไรท์ (α) ที่หยาบ และเมื่อให้อุณหภูมิสูงกว่า A_{C_3} ประมาณ 50°C เฟสเฟอร์ไรท์ก็จะเปลี่ยนเป็นอสเตนไนท์ที่ละเอียด แล้วกานั้นจึงลดอุณหภูมิลงช้า ๆ ประมาณ $150-200^{\circ}\text{C}/\text{hr}$ เมื่ออุณหภูมิลดลงมาที่อุณหภูมิของก๊าซไดไฟฟลูอิเดที่ละเอียดกับเฟอร์ไรท์ที่ละเอียด

- Hyper Eutectoid Steels อุณหภูมิที่ใช้โดยจะอบที่เหนือ Ac_1 ประมาณ $50^{\circ}C$ แล้วลดอุณหภูมิลงช้าๆ โครงสร้างที่ได้คืออสเตนไนท์จะถูกหลอมรอบด้วย Coarse Proeutectoid Cementite ซึ่งจะบังคงมีสมบัติเชิงกลต่ออยู่ แต่ก็คิดว่าโครงสร้างที่เป็นมาร์ทเทนซ์กับซีเมนタイトที่เดิน

ข. การอบอ่อนไม่สมบูรณ์ (Incomplete Annealing) หมายถึง การอบอ่อนที่กระทำที่อุณหภูมิต่ำกว่าเส้น Ac_1 หรือบางกรณีอาจจะสูงกว่าเส้น Ac_1 เล็กน้อย ความผุ่งหมายก็เพื่อทำลายความเครียดที่เหลืออยู่ อันเนื่องมาจากการขึ้นรูปเย็น หรือเพื่อต้องการปรับปรุงสมบัติทางด้านการกลึง หรือไส สำหรับเหล็กบางชนิด การอบอ่อนไม่สมบูรณ์ที่สำคัญมีอยู่ 2 ลักษณะ

- การอบอ่อนเพื่อขัดความเครียดตกค้าง (Stress Relief Annealing) เป็นการอบอ่อนเพื่อมุ่งทำลายความเครียดในแท่งเหล็กที่ผ่านการขึ้นรูปเย็น เช่น เหล็กที่ผ่านการรีด หรือผ่านการดึง จะทำให้กลุ่มอะตอนของเหล็กอยู่ในสภาพนิ่บเป็นทำให้เหล็กมีความแข็งเพิ่มขึ้น และสูญเสียความหนึ่ง ไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้งานหรือไม่เหมาะสมสำหรับที่จะทำการขึ้นรูปในขั้นต่อไปดังนี้จะต้องทำการอบอ่อนขัดความเครียดภายในเสียก่อน โดยอบเหล็กไปยังอุณหภูมิที่ต่ำกว่า Ac_1 ประมาณ $50^{\circ}C$ ใช้เวลา 1 hr/in³

- การอบอ่อนเพื่อความอ่อนตัวสูง (Spheroidize Annealing) เป็นกระบวนการการอบอ่อนที่ใช้กับเหล็กที่มีคาร์บอนสูงประมาณ 0.7–12% C ซึ่งโครงสร้างของเหล็กจะประกอบไปด้วยเฟอร์ไรท์ และ Proeutectoid Cementite ตามขอบเกรน ลักษณะ โครงสร้างเหล่านี้เหล็กจะมีสมบัติด้านความหนึ่งวัสดุคง และสมบัติทางด้านการกลึงหรือไส (Machinability) จะไม่ดี จะกลึงให้มีผิวเรียบ ได้ยาก เพราะปลายแหลมของมีดกลึง ในขณะตัดจะผ่านเนื้อเฟอร์ไรท์ (Ferrite) และผ่านเนื้อซีเมนタイト (Cementite) ต้องทำให้ Proeutectoids Cementite เกิดลักษณะที่ไม่ต่อเนื่องและยุตคตอยด์ซีเมนタイトในเฟอร์ไรท์ เกิดลักษณะเป็นเม็ดกลมเล็กๆ ไม่เป็นลักษณะแบบบางๆ (Lamellar) ซึ่งจะกระทำได้โดยการนำเหล็กไปอบที่อุณหภูมิเหนือเส้น Ac_1 เล็กน้อยประมาณ $730–770^{\circ}C$ สำหรับเหล็กที่มีคาร์บอนสูงกว่า 0.8% หรือถ้าเหล็กมีคาร์บอนอยู่ใกล้ระหว่าง 0.7–0.8% จะอบที่อุณหภูมิต่ำกว่า Ac_1 เล็กน้อย แล้วปล่อยให้สูงขึ้นไปกว่า Ac_1 ทำสลับกันไปโดยใช้เวลาประมาณ 10–15 ชั่วโมง จากนั้นจึงปล่อยให้เย็นในอากาศ ในขณะที่เหล็กอยู่เหนืออุณหภูมิ Ac_1 เล็กน้อยซีเมนタイトในเฟอร์ไรท์จะขาดเสียบริภาพเกิดการขาดเป็นช่วงๆ และเมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่า Ac_1 ซีเมนタイトที่เกิดจากการแตกตัวของอสเตรนไนท์จะไปรวมตัวกับซีเมนタイトที่เหลืออยู่ ทำให้ไม่เกิดเป็นแบบบางๆ และเหล็กถูกอบให้อยู่ในช่วงนี้เป็นระยะเวลานานซีเมนタイトจะค่อยๆ ปรับตัวในรูปแบบที่มีเสถียรภาพมากที่สุด คือ ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นเม็ดกลมทำให้เหล็กมีทั้งความอ่อนตัวและความหนึ่ง การกลึง หรือไสจะได้ผิวเรียบ เพราะในขณะที่มีดกลึงตัดผ่าน

จะไม่มีโอกาสตัดเม็ดกลมเล็ก ๆ ของซีเมนタイト์โดยเม็ดเล็ก ๆ ของซีเมนタイト์จะหลุดออกทำให้มีคอกลึงตัดผ่านเฉพาะเนื้อ เฟอร์ไรท์อย่างเดียว จึงไม่เกิดการสั่นที่ปลายมีคอกลึงและทำให้ผิวเหล็กเรียบ

2) การอบปกติ (Normalizing) เป็นกระบวนการที่ใช้กับงานสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นงานที่ผ่านการขึ้นรูปร้อน เช่น การรีดร้อน หรือการทุบขึ้นรูปเหล็กจะถูกอบที่อุณหภูมิค่อนข้างสูง จะได้เหล็กที่มีขนาดของเกรนโต สมบัติเชิงกลที่ดีจะเปลี่ยนไปจากที่ผ่านการหล่อมาเกิดขึ้นเดียวกันจะมีขนาดเกรนโตมีลักษณะเป็นเด่น ไครท์ (Dendrite) และไม่สม่ำเสมอ มีข้อเสียที่จะต้องปรับปรุงก่อนนำไปใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ผ่านการขึ้นรูปเย็น เช่น การรีดเย็น หรือการตีขึ้นรูป ทำให้โครงสร้างภายในของเหล็กจะเกิดการบิดเบี้ยวไปตามทิศทางของแรงกระทำทำให้เกิดความเครียดภายใน สูญเสียความหนาแน่นและมีความแข็งเพิ่มขึ้นในลักษณะที่ไม่สม่ำเสมอ ลิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่ดีเหล่านี้สามารถทำให้หักดไป และปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยเฉพาะขนาดของเกรนของเนื้อเหล็กทำให้มีขนาดเด็กและอ่อนนุ่มและสม่ำเสมอได้ด้วยการทำการอบปกติ (Normalizing) ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างมากที่สุด (Grain Refinement)

กระบวนการอบปกติโดยวิธีอบเหล็กให้ร้อนจนมีอุณหภูมิสูงอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ ทั้งเหล็กที่มีคาร์บอนต่ำกว่า 0.8% หรือสูงกว่า 0.8% จะอบที่อุณหภูมิเนื้อสีน้ำเงิน Ac_3 สำหรับเหล็ก Hypo Eutectoid และอบที่อุณหภูมิเนื้อสีน้ำเงิน Ac_{∞} สำหรับเหล็ก Hyper Eutectoid ประมาณ $30-50^{\circ}\text{C}$ ที่ ไว้ที่อุณหภูมนี้ประมาณ $30-60$ นาทีต่อความหนาเฉลี่ย 25 มิลลิเมตร เช่นเดียวกับการทำอุ่น จากนั้นจะนำเหล็กออกจากเตาปล่อยให้เย็นในอากาศนั้น อัตราการเย็นตัวประมาณ $1-5^{\circ}\text{C}$ ต่อวินาที ถ้าเป็นการเป่าอากาศอัตราการเย็นตัวจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 10°C ต่อวินาที การอบปกติเพื่อปรับปรุงสมบัติ มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกล สมบัติด้านการกลึง การไส ตัด สมบัติด้านความหนาแน่น โดยเฉพาะเหล็กที่ผ่านการขึ้นรูปร้อนและการขึ้นรูปเย็น ปรับปรุงโครงสร้างให้สม่ำเสมอและเหมาะสมสำหรับทำการซับแข็งในขั้นตอนต่อไปและเพื่อทำลายความเครียดภายในที่เกิดจากการขึ้นรูปเย็น

3) การซับแข็ง (Hardening) คือ การอบซับเหล็กด้วยความร้อนเพื่อต้องการให้เหล็กภายในจากการซับมีความแข็งเพิ่มขึ้น เพื่อทนต่อการเสียดสีในขณะใช้งาน การซับแข็งเป็นวิธีที่จะให้ได้โครงสร้างจุลภาคของเหล็กสุดท้ายเป็นมาร์เกนไซต์ หรือ เป็นไนท์เซ็นอยู่กับความแข็งสุดท้ายที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากอุณหภูมิที่ไปเป็นมาร์เกนไซต์ หรือเป็นไนท์เซ็นจะได้เหล็กที่มี ความแข็งสูงจะต้องมีองค์ประกอบในการซับแข็ง

ก. องค์ประกอบในการซับแข็งที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- ปริมาณการรับอน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เพราะการที่อสเตนไนท์จะเปลี่ยนไปเป็นมาร์เทนไซต์ในลักษณะการชุบแข็งธรรมชาติด้วยน้ำ เหล็กจะมีการรับอนมากกว่า 0.3% ส่วนธาตุที่ผสมในเหล็กอื่น ๆ เช่น นิกเกิล โครเมียมและโมลิบดีนั่นจะเพียงทำหน้าที่ช่วยให้การชุบแข็งได้ผลดีขึ้นเท่านั้น ความแข็งของมาร์เทนไซต์จะขึ้นอยู่กับปริมาณของการรับอน เช่น เหล็กการรับอน

- อุณหภูมิก่อนการชุบ คือ อุณหภูมิที่เหล็กจะต้องเปลี่ยนเป็นอสเตนไนท์ ก่อนการชุบในสารชุบอุณหภูมิของเหล็กไม่สูงพอน โครงสร้างเปลี่ยนเป็นอสเตนไนท์หมด การชุบในสารชุบความแข็งที่ได้จะไม่สูงเท่าที่ควร เพราะมาร์เทนไซต์ที่ได้จะต้องมาจากการรับอนที่เท่านั้น

- อัตราการเย็นตัวเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ออสเตนไนท์ที่จะเปลี่ยนไปเป็นมาร์เทนไซต์ หรือ eben ในที่จะต้องมีอัตราการเย็นตัวที่สูงพอ ซึ่งอัตราการเย็นตัวดังกล่าว เรียกว่า อัตราการเย็นตัววิกฤติ (Critical Cooling Rate) หมายถึง อัตราการเย็นตัวที่อสเตนไนท์เปลี่ยนไปเป็นมาร์เทนไซต์ หรือ eben ในที่ ถ้าอัตราการเย็นตัวช้ากว่านี้อสเตนไนท์จะไม่มีโอกาสเปลี่ยนเป็นมาร์เทนไซต์หรือ eben ในที่แต่จะได้ เพิร์ลไลท์หรือชอร์ไรท์แทน

บ. อุณหภูมิสำหรับการชุบแข็ง (Hardening Temperature) แบ่งออกตามส่วนผสมของการรับอนดังนี้

- Hypo Eutectoid Steels อุณหภูมิสำหรับการชุบแข็งจะอยู่ที่เหนือ Ac_1 ประมาณ $50^{\circ}C$ ซึ่งอุณหภูมนี้จะได้โครงสร้างที่เป็นอสเตนไนท์ทั้งหมด ถ้าพิจารณาในกรณีที่อุณหภูมิต่ำกว่านี้ และอยู่ในช่วง Ac_1-Ac_3 จะปรากฏมีเฟอร์ไรท์เหลืออยู่บางส่วน ถ้าทำการชุบที่อุณหภูมนี้ อสเตนไนท์จะเปลี่ยนเป็นมาร์เทนไซต์แต่เฟอร์ไรท์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังคงสภาพอยู่ชั่นเดิม เหล็กภายหลังจากการชุบแข็งแล้วจะไม่ได้ความแข็งสูงเท่าที่ควรและบริเวณโครงสร้างที่เป็นเฟอร์ไรท์จะเป็นบริเวณที่อ่อน (Soft Spots) ขาดสมบัติ้านทานต่อการเสียดสี แต่ถ้าอบที่อุณหภูมิเหนือเส้น Ac_3 ไปมาก (Overheating) จะได้โครงสร้างของอสเตนไนท์ที่มีเกรนโต ภายหลังการชุบน้ำจะได้มาร์เทนไซต์ที่หยาบ (Coarse Martensite) ซึ่งจะทนแรงกระแทกได้น้อยลง อีกประการหนึ่งชิ้นงานในขณะชุบน้ำจะเกิดการบิดงอหรือแตกร้าวได้ง่าย

- Hyper Eutectoid Steels จะใช้อุณหภูมิเหนือเส้น Ac_1 ประมาณ $30-50^{\circ}C$ เท่านั้น จะเห็นว่าในช่วงของอุณหภูมนี้จะปรากฏโครงสร้างของ Proeutectoid Cementite เหลืออยู่บางส่วนเท่านั้น ที่กล้ายหรือสถาปัตตัวไปเป็นอสเตนไนท์และซีเมนタイト์เหลืออยู่นี้จะกระจายอยู่ทั่วไปในโครงสร้างของอสเตนไนท์ เมื่อทำการชุบน้ำจะได้โครงสร้างของมาร์เทนไซต์ โดยมี Proeutectoid Cementite แทรกอยู่ ซึ่งจะปรากฏเป็นผลต์ในส่วนที่เหลือจะมีความแข็งสูง

และการเสียดสีในขณะใช้งานได้ดี ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต้องเลือกอุณหภูมิที่จะไม่เกิด Proeutectoid Cementite ในลักษณะต่อเนื่องเป็นลูกป้อมตามของเกรน


ในกรณีที่อบที่อุณหภูมิเหนือเส้น Ac_1 จะไม่เกิดผลดี นอกจากต้องใช้พลังงานมากขึ้นแล้ว ออสเตรนในที่จะขยายตัวให้ขนาดของเกรนมีขนาดโตเร็วมากทำให้ผลที่ได้ภายหลังการชุบไม่ดี เพราะจะได้มาร์เกนไซต์เกรนหยาบกันแรงกระแทกได้ไม่ดีและยังอาจเกิดการบิดงอและแตกร้าวได้โดยง่าย

4) การอบคืนตัว (Tempering) เหล็กภายหลังจากการชุบแข็งจะมีโครงสร้างส่วนใหญ่ประกอบด้วยมาร์เกนไซต์และออสเตรนในที่ตกค้าง (Residual Austenite) ถ้าเป็นเหล็กคาร์บอนสูงจะมี Proeutectoid Cementite กระจายอยู่ทั่วไป นอกจากนี้เหล็กที่ผ่านการชุบแข็งจะเกิดความเครียดภายในอันเนื่องมาจากการเย็นตัวที่เร็วจากอุณหภูมิสูง สมบัติของเหล็กตามลักษณะดังกล่าวจะมีความแข็งสูงแต่ขาดสมบัติต้านความเนื้อ碧ไม่นานต่อแรงกระแทกและความเครียดภายในที่เกิดขึ้นจะมีส่วนทำให้ชิ้นงานบิดงอ หรืออาจเกิดการแตกร้าวในขณะใช้งานได้ดังนั้นเหล็กที่ผ่านการชุบแข็งก่อนนำไปใช้งานควรจะต้องนำมารอบคืนตัวเพื่อคลายความเครียดภายในให้หมดไปหรือเหลืออยู่น้อยที่สุดและในขณะเดียวกันจะทำให้ มาร์เกนไซต์แตกตัวให้โครงสร้างกึ่งสมดุลย์ซึ่งจะมีผลอย่างกว้างขวางต่อสมบัติของเหล็ก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงอุณหภูมิของ การอบคืนตัวและเวลาที่ใช้ ดังนี้

ก. การชุบแข็งมาร์เกนเบอร์ริง (Martempering) เป็นการชุบแข็งลักษณะหนึ่งที่นิยมใช้กับชิ้นงานชุบที่มีรูปร่างซับซ้อนมีความหนาบางแตกต่างกันมาก ซึ่งถ้าเป็นการชุบด้วยกระบวนการปกติ เหล็กอาจเกิดการบิดงอ หรือเกิดความเครียดอันเนื่องมาจากการเย็นตัวเร็ว ทำให้แตกร้าวได้ง่าย การชุบแข็งแบบมาร์เกนเบอร์ริงจะได้โครงสร้างสุดท้ายเป็นมาร์เกนไซต์ เช่นเดียวกับการชุบแข็งด้วยวิธีปกติ ขั้นตอนที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นนอกเหนือกระบวนการการชุบแข็งทั่วไปแล้ว จะต้องมีอ่างเกลือหลomละลาย (Salt Bath) ที่อุณหภูมิต่ำประมาณ 400°C ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เกลือโซเดียม ในอุณหภูมิ $40\text{--}50^{\circ}\text{C}$ เกลือผสมน้ำหลomเหลวที่อุณหภูมิ 145°C มีช่วงการใช้งานอยู่ระหว่าง $160\text{--}650^{\circ}\text{C}$ นอกจากนี้ยังต้องอาศัยแพนกูมิ T.T.T. ของเหล็กที่ต้องการชุบแข็ง มาประกอบกับการชุบแข็งด้วย

กระบวนการมาร์เกนเบอร์ริงจะเริ่มโดยการอบเหล็กจนร้อนถึงอุณหภูมิในช่วงอุสเตรนในที่คือ เหนือเส้น Ac_1 หรือ Ac_3 ประมาณ 50°C ภายหลังที่ทิ้งไว้จนอุณหภูมิของแท่งเหล็กเท่ากันทั้งภายนอกและภายในแล้ว จะนำออกมาจากเตาแล้วชุบในอ่างเกลือที่อุณหภูมิเหนือเส้น M_s ที่ปรากฏในแพนกูมิ T.T.T. จากนั้นปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้มีการปรับอุณหภูมิระหว่างผิว กับภายในให้เท่ากันระยะเวลาหนึ่ง โดยที่เวลาจะไม่ยาวจนถึงจุดที่เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปเป็นแบบใหม่

จะต้องนำเอาชิ้นเหล็กขึ้นมาจากอ่างเกลือก่อนถึงจุดน้ำไปชุบในอ่างน้ำทันที เพื่อให้โครงสร้างออกสเตนไนท์เปลี่ยนไปเป็นมาร์เทนไซต์ จากนั้นจะต้องนำไปอบคืนดัวในขั้นตอนต่อไปเพื่อลดความเครียด

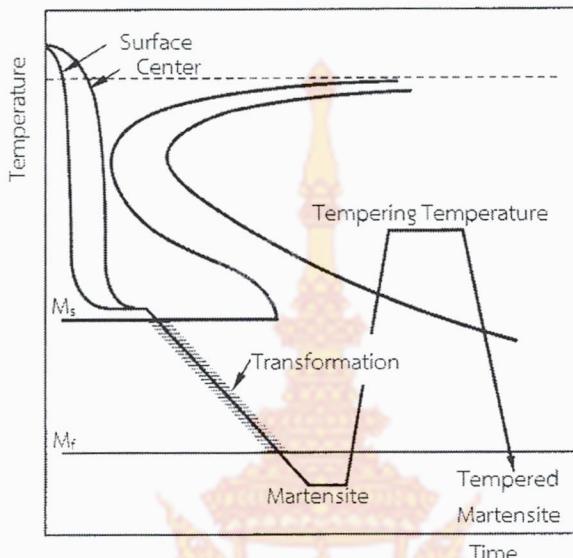


รูปที่ 9 เส้นโค้งการเย็นดัวสำหรับ Martempering

ที่มา : Smith, 2004 : p. 459

๙. การชุบแข็งออกสเตนเปอร์ริง (Austempering) การชุบแข็งมีลักษณะคล้ายคลึงกับวิธีการชุบแข็งมาร์เทนเปอร์ริง ต่างแค่ต่างจะอยู่ที่โครงสร้างสุดท้ายที่ต้องการ คือโครงสร้างแบบ เป็นไนท์ อาจจะเป็นแบบไนท์แบบบนนก หรือแบบอซิคูล่า ขึ้นอยู่ที่ช่วงอุณหภูมิที่จะปล่อยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง อุปกรณ์ที่ใช้มีลักษณะเหมือนกัน

กระบวนการออกสเตนเปอร์ริงจะเริ่มตั้งแต่การอบเหล็กจนเปลี่ยนเป็นออกสเตนในที่หมวดจากนั้นนำออกจากเตาอบ ชุบชิ้นเหล็กในอ่างเกลือหลอมละลาย ถ้าต้องการแบบไนท์ ชนิดบนนก (Upper Bainite) อุณหภูมิอ่างเกลือหลอมละลายจะอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ $500\text{--}600^{\circ}\text{C}$ ถ้าต้องการแบบไนท์ชนิดอซิคูล่า (Lower Bainite) จะควบคุมอุณหภูมิของอ่างเกลือให้อยู่ในช่วง $400\text{--}500^{\circ}\text{C}$ เมื่อชุบแท่งเหล็กลงในอ่างเกลือแล้วจะทิ่งไว้ระยะเวลาที่ยาวนานแน่ใจว่าระยะเวลานานพอที่การเปลี่ยนแปลงของออกสเตนในที่เป็นแบบไนท์จะถึงสุดอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสามารถกำหนดระยะเวลาได้จากแผนภูมิ T.T.T เมื่อเวลาผ่านไปตามกำหนด แล้วจึงนำชิ้นเหล็กออกจากอ่างเกลือ ปล่อยให้เย็นในอากาศ ไม่จำเป็นต้องทำการชุบน้ำอีก เพราะในช่วงที่ชิ้นเหล็กถูกนำเข้ามายังอ่างเกลือแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแต่อย่างใด ขั้นตอนการทำน้ำจะปรากฏดังรูปที่ 4.7

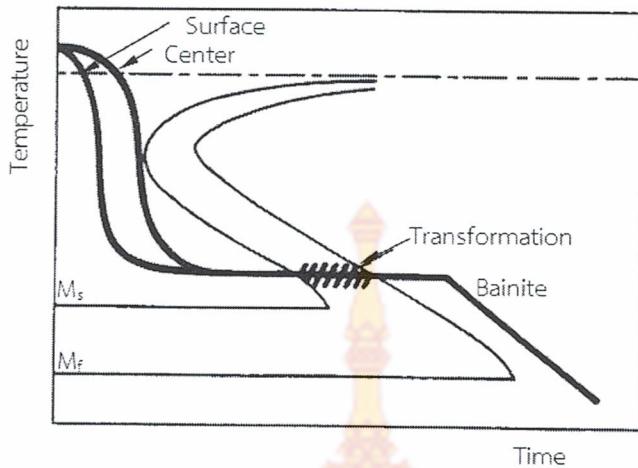

รูปที่ 10 เส้นโค้งการเย็นตัวสำหรับ Austempering

ที่มา : Smith, 2004 : p. 460

5) การชุบแข็งเฉพาะผิว (Surface Hardening) เป็นการชุบแข็งเพื่อให้ได้ความแข็งเฉพาะตามบริเวณพิวเท่านั้น ส่วนเนื้อเหล็กภายในจะคงเดิมเป็นเนื้อเหล็กเดิมซึ่งมีความหนาแน่นสูง ความมุ่งหมายก็เพื่อต้องการให้เหล็กทนต่อการสึกหรอในขณะใช้งาน ทันต่อแรงบิดหรือแรงกระแทกอย่างรุนแรงได้ดีโดยไม่แตกหัก นับเป็นกระบวนการชุบแข็งเหล็กที่มีส่วนสำคัญของการชุบแข็งตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เพราะการชุบแข็งโดยวิธีที่กล่าวมาแล้วแม้จะได้ความแข็งที่ผิวสูงก็ตาม แต่จะสูญเสียความหนาแน่นของเหล็ก การอบคืนตัวจะช่วยเพิ่มความหนาแน่นขึ้นได้ แต่กลับจะต้องสูญเสียความแข็งไปบ้าง หากเริ่มเหล็กผสมสูงบางชนิดที่ทำให้ได้คุณภาพทั้งความแข็งและความหนาแน่น แต่เหล็กผสมสูงส่วนมากราคาจะแพง ดังนั้นจะเห็นว่าการชุบแข็งพื้นผิว จึงนับว่าเป็นกระบวนการชุบแข็งที่น่าสนใจมากในด้านความประยุกต์ และได้ชินส่วนเครื่องจักรกลที่คุณภาพพร้อมทั้งความแข็งผิวและ ความหนาแน่ ด้วยชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่นิยมทำการชุบแข็งผิว ได้แก่ เพลาข้อเหวี่ยง เพลาราวลีน เฟืองเกียร์ และอื่น ๆ

ก. การชุบแข็งพื้นผิวโดยวิธี Cyaniding เป็นกระบวนการเพิ่มหั่งปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจนตามบริเวณพิวเหล็กโดยการใช้อ่างเกลือหลอมเหลว (Salt Bath) ของโซเดียมไซยาไนด์ (NaCN) หรือโปแพตاسيyumไซยาไนด์ (KCN) หรือบางทีก็อาจจะใช้แคลเซียมไซยาไนด์ (CaCN_2) ขึ้นอยู่กับลักษณะของกระบวนการชุบแข็งพื้นผิวโดยวิธี Cyaniding ใช้วิธีการหลอมเกลือไซยาไนด์ผสมกับเกลือที่เป็นกลาง (Neutral salt) ได้แก่ NaCl และ Na_2CO_3 ตามสัดส่วนต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ เมื่อหลอมเกลือละลายที่อุณหภูมิต่าง ๆ ตามต้องการแล้ว จะนำเหล็กที่ต้องการชุบแข็งพิวนำอบจนร้อนที่อุณหภูมิ $100\text{--}400^\circ\text{C}$ ก่อนแล้วจึงจุ่มลงไปในอ่างเกลือเพื่อให้

อะตอมของการ์บอนและไนโตรเจนแพร่ซึมเข้าไปจนได้ทั้งปริมาณ และความหนาพอกับความต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาและอุณหภูมิของอ่างเกลือ จากนั้นจึงเอาชิ้นเหล็กขึ้นจากอ่างเกลือ แล้วนำไปชุบน้ำ ต่อจากนี้อาจจะต้องนำชิ้นเหล็กที่มีผิวแข็งไปทำการอบคืนดัว (Temper) อีกครั้งหนึ่ง

ข. การชุบแข็งผิวโดยกระบวนการ Carbonitriding เป็นวิธีการชุบแข็งพื้นผิวโดยการเพิ่มปริมาณทั้งคาร์บอนและไนโตรเจนบริเวณผิวเหล็ก คล้ายคลึงกับการทำ Cyaniding แต่มีความแตกต่างกัน คือ กระบวนการ Carbonitriding สารที่ทำหน้าที่เป็นตัวเพิ่มการ์บอนและไนโตรเจน จะเป็นก๊าซผสมระหว่างก๊าซ Carburizing ประมาณ 70 – 80% โดยปริมาตร กับก๊าซไอน์โนเนียประมาณ 20–30% ซึ่งการทำ Carbonitriding เป็นการทำ Carburizing ด้วยก๊าซพร้อมๆ กับการทำ Nitriding

ค. การชุบพื้นผิวโดยวิธี Nitriding เป็นการเพิ่มอะตอมของไนโตรเจนในลักษณะที่ทำให้อิ่มตัว (Saturating) ตามบริเวณผิวของเหล็ก มีลักษณะคล้ายกับการทำ Carburizing ซึ่งในกระบวนการ Carburizing เป็นการเพิ่มธาตุคาร์บอนให้กับเหล็กในสภาพอสเตรนในที่ ส่วนกระบวนการ Nitriding เป็นการเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้กับเหล็กในสภาพเฟอร์ไรท์ เพราะจะกระทำที่อุณหภูมิต่ำ ประมาณ $500\text{--}590^{\circ}\text{C}$ ซึ่งอุณหภูมิช่วงนี้ เหล็กยังคงสภาพเป็นเฟอร์ไรท์ และอุณหภูมิช่วงนี้เป็นช่วงที่เหล็กเฟอร์ไรท์ จะย้อนให้อะตอมของไนโตรเจนละลายได้สูงที่สุดประมาณ 0.1% และที่อุณหภูมนี้จะเกิดปฏิกิริยา Eutectoid ของอสเตรน ในที่ ($2.35\%\text{N}$) แตกตัวให้เฟอร์ไรท์ ($0.1\%\text{N}$) กับไนตรายของเหล็ก (Fe_3N หรือ γ') ที่มีไนโตรเจน 5.5–5.9% กระบวนการ Nitriding จะใช้ก๊าซไนโตรเจนซึ่งเป็นก๊าซเนื้อยถ้าอยู่ในสภาพสมดุลย์ (N_2) ดังนั้น จะต้องใช้ก๊าซไนโตรเจนในสภาพอะตอมหรือสภาพแรกเกิด จึงจะสามารถแพร่ซึมเข้าสู่ผิวเหล็ก และรวมกับอะตอมของเหล็กให้เหล็กไนตราย (Fe_3N และ Fe_2N) ก๊าซที่จะให้ในไนโตรเจนในสภาพอะตอมได้ก็คือ ก๊าซแอนโนเนีย (NH_3) เมื่อถูกเผาที่อุณหภูมิ $500\text{--}600^{\circ}\text{C}$ จะแตกตัวให้ก๊าซไนโตรเจนกับก๊าซไนโตรเจน ดังปฏิกิริยา $2\text{NH}_3 \rightarrow 2\text{N} + 3\text{H}_2$


ง. การชุบแข็งพื้นผิวด้วยกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Induction Hardening) การชุบแข็งพื้นผิวด้วยกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำความถี่สูง ใช้กับเหล็กที่มีการ์บอนปานกลาง ($0.4\text{--}0.8\%\text{C}$) หรือเหล็กกล้าผสม (Alloy Steel) ที่มีปริมาณการ์บอนปานกลาง ซึ่งเหล็กประเภทนี้สามารถชุบแข็งด้วยวิธีธรรมชาติได้ และจะได้ความแข็งประมาณ $50\text{--}60\text{ H}_{\text{RC}}$ บางกรณีอาจชุบแข็งพื้นผิวด้วยวิธีนี้กับเหล็กที่มีการ์บอนสูง ($0.8\text{--}1.2\%\text{C}$) ได้ แต่ต้องควบคุมการให้ความร้อนที่ดี และควรจะเป็นงานขนาดใหญ่ เช่น ลูกรีดเหล็ก

จ. การชุบแข็งพื้นผิวโดยเปลวไฟ (Flame Hardening) การชุบแข็งพื้นผิวด้วยวิธีโดยเปลวไฟเป็นวิธีที่คล้ายคลึงในหลักการเช่นเดียวกับการชุบแข็งพื้นผิวโดยกระแสไฟ

เห็นี่ยวน้ำความถี่สูง ผลที่ได้รับใกล้เคียงกัน เหล็กที่จะชุบแข็งพื้นผิวได้จะต้องมีส่วนผสมโดยเนพะ คาร์บอนอยู่ในช่วงเดียวกัน ($0.4\text{--}0.8\%$) และอาจจะมีโครเมียมหรืออินเกิลสมในเหล็ก ผลที่ได้ก็จะยิ่งดีขึ้น หลักการคล้ายคลึงกัน คือ ใช้วิธีทำให้ผิวเหล็กร้อนที่อุณหภูมิสูงจนโครงสร้างเดิมเปลี่ยนเป็นอสเตรน ในท้ายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเนื้อเหล็กที่อยู่ลึกลงไปใต้ผิวไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้นให้เหล็กเย็นลงอย่างรวดเร็วโดยการชุบในสารชุบจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากอสเตรนในที่ไปเป็น มาร์เทนไซต์ หรือเบนไนท์ขึ้นอยู่กับอัตราการเย็นตัว เปลาไฟที่เหมาะสมที่สุดจะเป็นเปลาไฟที่ได้จากการเผาใหม่ของก้าชออกซิเจนกับอะเซทิลีน หรือก้าชออกซิเจนกับก้าชไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ เช่น บิวเทนหรือโพรเพน

น. การชุบแข็งด้วยวิธี Electrolytic อาศัยหลักการจากปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่เรียกว่า Cathode Effect โดยมีทฤษฎีที่ว่าเมื่อกระแสไฟฟ้าตรง ความต่างศักย์ปานกลาง $200\text{--}220$ โวลท์ และมีความเข้มข้นของกระแสต่อพื้นที่สูงประมาณ $3\text{--}6$ แอม培ร์ต่อตารางเซนติเมตร ให้ผลผ่าน อ่างน้ำยา Electrolyte ที่เป็นโซเดียมคาร์บอนเนตหรือโซเดียมคาร์บอนเนต $5\text{--}10\%$ โดยมีแท่ง คาดและแอนoden จะปรากฏว่าที่แท่งคาดจะมีฟองก้าชไฮโดรเจนปักคุณอยู่ เนื่องจากก้าชไฮโดรเจนมีสมบัติความต้านทานไฟฟ้าสูง กระแสไฟฟ้าที่ผ่านจากคาดไปยังน้ำยา Electrolyte จะต้องผ่านขั้นของฟองก้าชไฮโดรเจนรอบ ๆ แท่งคาด จะทำให้เกิดความร้อนสูงประมาณ 2000°C จากปรากฏการณ์นี้จึงนำมาใช้กับการชุบแข็งผิว โดยการนำแท่งเหล็กไปต่อ กับสายไฟที่เป็นขั้วลบแซ่บในน้ำยา และตัวอ่างน้ำยา Electrolyte ทำหน้าที่เป็นขั้วนบาก จากนั้นปล่อยกระแสไฟตรงความต่างศักย์ $200\text{--}220$ โวลท์ ที่ความเข้ม $3\text{--}6$ แอมเบอร์ต่อตารางเซนติเมตรให้ไฟผ่าน ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ผิวของแท่งเหล็กจะร้อนแดงภายในระยะเวลา $10\text{--}40$ วินาที หลังจากนั้น จะต้องตัดกระแสไฟ และปล่อยให้แท่งเหล็กเย็นตัวโดยอาศัยน้ำยา Electrolyte ทำหน้าที่เป็นทึบเตาอบและถังชุบเย็น (Cooling Tank) ไปในตัว วิธีการนี้อาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างตรงที่จะทำการชุบแข็งผิวติดต่อกันหลาย ๆ ชั้น น้ำยา Electrolyte จะร้อนจัด แต่แก๊สไนโตรเจนจะทำงานมากจะต้องใช้น้ำยา Electrolyte ที่สามารถถ่ายเทหรือมีอุปกรณ์ทำให้เย็นช้าช่วยแก้ปัญหา ในปัจจุบันยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เพราะราคากระแสไฟฟ้ามีราคาแพง และยังไม่สะดวกตรงที่จะต้องมีอุปกรณ์มาเปลี่ยนไฟขนาดใหญ่จากกระแสไฟฟ้าสลับมาเป็นกระแสตรง นอกจากนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะชุบแข็งผิวที่มีความหนามากนัก เพราะจะทำให้ผิวด้านนอกมีความร้อนสูงเกินไป (Overheat)

2.4.3 การตรวจสอบทางโลหะวิทยาอาจต้องใช้ร่วมกับการตรวจสอบด้วยสายตา เช่น การส่องดูด้วยแว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายต่ำกว่า 10 เท่า หรือ ตรวจสอบด้วยตาเปล่าเพื่อคุ้มครองสร้างมหภาคหรือลักษณะรอยเชื่อม หรือตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคที่กำลังขยายสูงกว่า 10 เท่า

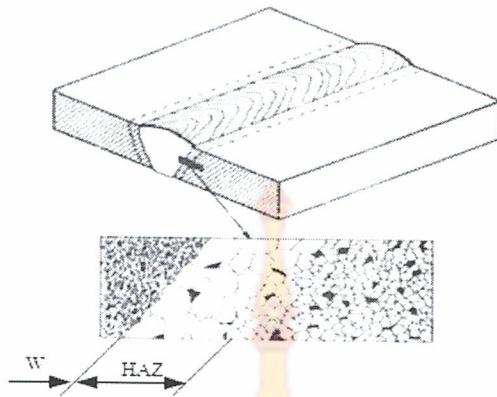

รูปที่ 11 ลักษณะชิ้นงานตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยา

การตรวจสอบโครงสร้างของโลหะโดยทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ 2 วิธี คือ การตรวจสอบโครงสร้าง宏观 (Macrostructure) และการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค (Microstructure) การตรวจสอบโครงสร้างทั้ง 2 วิธีดังกล่าว呢 ที่เพื่อต้องการทราบอิทธิพลของธาตุพสมในโลหะที่ทำการตรวจสอบนั้น ๆ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการกระทำทางความร้อน ตื้นสุดคล่องอีกด้วยข้อบัญญัติที่ได้จากการตรวจสอบโครงสร้างสามารถนำไปใช้ในการออกแบบชิ้นส่วน เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมดังได้กล่าวแล้วว่า การตรวจสอบโครงสร้างนั้นสามารถทำได้ 2 วิธี ซึ่งการตรวจสอบแต่ละวิธีมีความแตกต่างกันโดยมีรายละเอียด ดังนี้ การตรวจสอบโครงสร้าง宏观นี้ เป็นการตรวจสอบโครงสร้างด้วยการมองด้วยตาเปล่า หรือ ถ้าใช้กล้องขยายก็มีกำลังขยายไม่เกิน 50 เท่า การเตรียมชิ้นงานเพื่อการตรวจสอบโครงสร้าง宏观นั้นไม่ยุ่งยาก เพราะว่าเป็นการตรวจสอบรูพรุนภายในของโลหะ การแยกชิ้นของผลึก รอยร้าว รอยแตก หน้าตัดที่ลูกศรีดงขนาด และปริมาณธาตุพสมในโลหะของชิ้นงาน


2.4.4 การทดสอบสมบัติทางกล โดยทำการทดสอบความแข็ง (Hardness Test) เป็นการทดสอบการวัดความแข็งที่มีความสามารถของโลหะในการต้านทานต่อการแปรรูปค่าร เมื่อถูกแรงกดจากหัวกดกระทำลงบนชิ้นงานทดสอบ การทดสอบความแข็งที่นิยมใช้กับงานเชื่อมคือการทดสอบแบบวิกเกอร์ (Vickers) เนื่องจากการทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์จะเหมาะสมสำหรับการวัดบริเวณพื้นที่หน้าตัดของแนวเชื่อม โดยในการวัดความแข็งจะใช้หัวกดเพชร มีลักษณะเป็นปริมาמידฐานสี่เหลี่ยม ที่ปลายหัวกดทำนูน 136 องศาเป็นเวลา 10 - 15 วินาที ค่าความแข็งจะคำนวณจากแรงกดที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ผิว สามารถวัดค่าความแข็งได้ตั้งแต่โลหะที่นิ่มมากที่ค่าความ

แข็งประมาณ 5 กิโลกรัมแรงต่อตารางมิลลิเมตร(kgf/mm^2) จนถึงโลหะที่แข็งมาก ๆ ประมาณ 1500 กิโลกรัมแรงต่อตารางมิลลิเมตร โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวกด จะเปลี่ยนกีฬาแรงกดเท่านั้น โดยมี ตั้งแต่ 1-120 กิโลกรัมแรง (kgf) ขึ้นอยู่กับความแข็งของโลหะที่ทดสอบ

$$\text{HV} = \frac{1.854P}{d^2}$$

โดยที่

- HV คือ ค่าความแข็งแบบบิกเกอร์ (kgf/mm^2)
- P คือ แรงกด (kgf)
- d คือ ขนาดเส้นทแยงมุม d_1 และ d_2 เนิริย (mm)

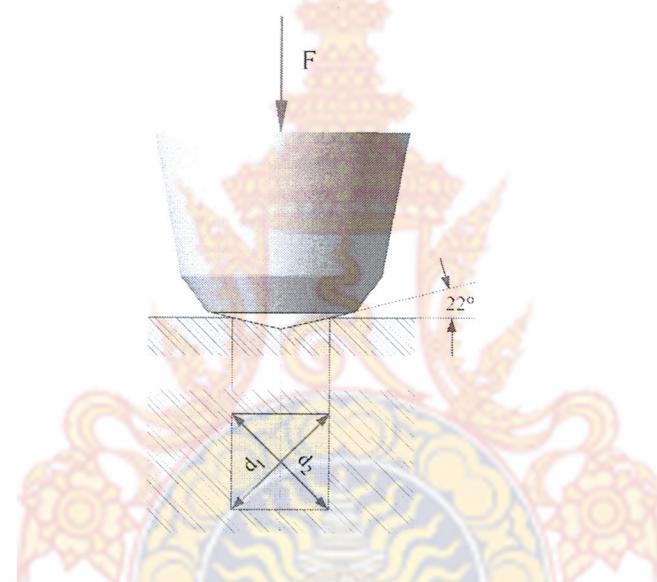

รูปที่ 12 ร้อยกดและแนวทดสอบความแข็งแบบบิกเกอร์

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย

ในการศึกษาการพัฒนาคุณภาพของมีดกรีดยาง โดยทำการศึกษาสมบัติของวัสดุและคุณภาพของมีดกรีดยาง ลักษณะของมีดกรีดยางที่มีใช้ในภาคใต้ และศึกษาวัสดุที่นำมาใช้ผลิตมีดกรีดยาง และสมบัติต่างๆ ของมีดกรีดยางที่ผลิตขึ้น ดังนั้นจึงได้กำหนดวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้

3.1 ศึกษาสมบัติของวัสดุและคุณภาพของมีดกรีดยางที่มีใช้ในภาคใต้


3.1.1 ลักษณะของมีดกรีดยาง การศึกษาขั้นต้น กำหนดพื้นที่สำรวจได้แก่ จังหวัดพัทลุง ตรัง สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยทำการศึกษาการใช้งาน ชนิดมีดกรีดยางพารา จาก การจำหน่ายมีดกรีดยางและการใช้มีดกรีดยางจากชาวสวนยาง โดยตรง

3.1.2 ศึกษาสมบัติและคุณภาพของมีดกรีดยาง ใน การศึกษาสมบัติทางกล ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการผลิตมีด โดยใช้ทฤษฎีด้านวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อศึกษาถึงสมบัติต่างๆ ของมีดกรีดยางที่จำหน่ายในเขตจังหวัดข้างต้น เพื่อเบริญเทียบข้อแตกต่าง และศึกษากระบวนการผลิต

3.2 ออกแบบกระบวนการผลิตมีดกรีดยางและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม

3.2.1 ครอบแนวความคิดพื้นฐาน

จากการศึกษาพื้นฐานในการศึกษาทางด้านวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุศาสตร์หรือวัสดุวิศวกรรม ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน (Structure) ลักษณะเฉพาะตัวของวัสดุ (Characterization) สมบัติของวัสดุ (Properties) กระบวนการผลิต (Processing) และสมรรถนะของวัสดุ (Performance) ดังแสดงไว้ในรูปที่ 13 ซึ่งกลไกการพัฒนาวัสดุใหม่ในปัจจุบัน ยังเป็นกลไกในลักษณะเด่นตรง ซึ่งแนวทางในการพัฒนาวัสดุในรูปแบบใหม่จะมีขั้นตอนการพัฒนาที่ทับซ้อน กันและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีขึ้น

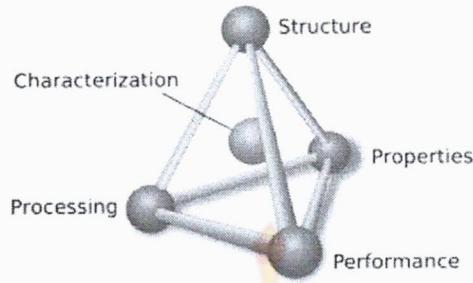


รูปที่ 13 องค์ประกอบพื้นฐานในการศึกษาวัสดุศาสตร์และวัสดุวิศวกรรม

3.2.2 การออกแบบและกระบวนการผลิตมีดกรีดยาง

1) การออกแบบมีดกรีดยาง


- ก. ในการออกแบบมีดกรีดยางในเบื้องต้น โครงสร้างโดยรวม จะทำจาก โลหะกลุ่มเหล็กซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ
- ชุดคิ้มมีดกรีดยาง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือคิ้นจับมีด (Holder) สันคิ้นมีด (Shoulder) และแผ่นใบมีด (Blade)
 - ใบมีด (Cutter)

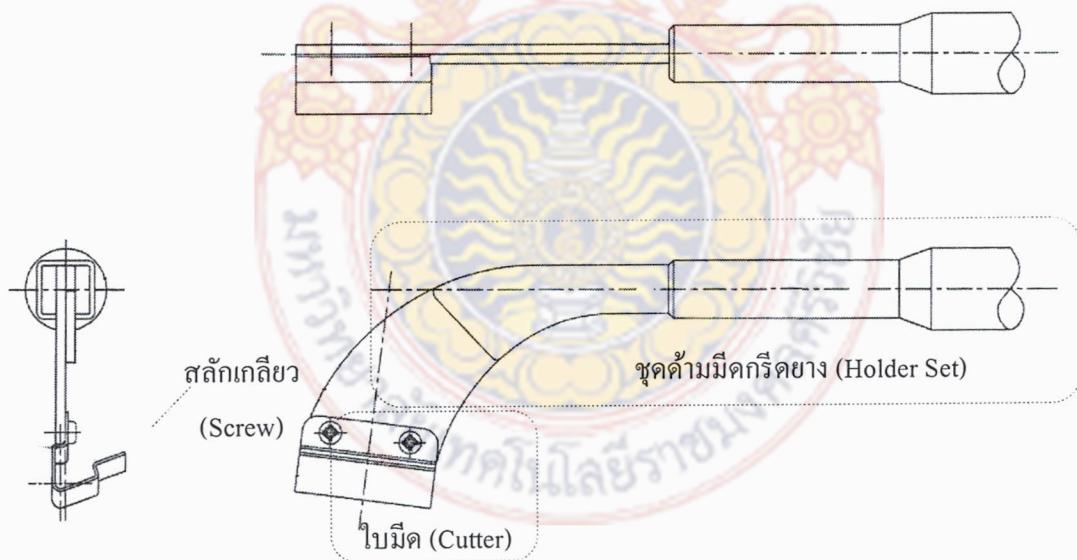

รูปที่ 14 ส่วนประกอบของมีดกรีดยาง





3.3 ผลิตมีดกรีดยางตันแบบ ทดสอบสมบัติต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับมีดกรีดยางมีใช้ในภาคใต้

3.3.1 การผลิตมีดกรีดยางตันแบบ การศึกษาวัสดุที่นำมาใช้ผลิตมีดกรีดยางและสมบัติต่าง ๆ ของมีดกรีดยางซึ่งจะทำการศึกษาวัสดุที่นำมาผลิตเป็นใบมีดโดยใช้วัสดุ 2 ชนิด คือ AISI L2 ซึ่งเป็นเหล็กกล้าเครื่องมือกลุ่มงานเย็นที่มีส่วนผสมของโคโรเมียม-วานเดียม ทำให้สามารถชุบแข็งด้วยน้ำมันได้ และจากการมีการ์บอนผสมเป็นปริมาณมาก ภายหลังการชุบแข็งทนทานต่อการสึกหรอได้ดี มีความเหมาะสมกับงานที่ต้องการความแข็ง และความทนทานต่อการเสียดสีสูง โดยยังคงมีความเหนียวที่ภายในอยู่บ้างเล็กน้อย เช่น พันซ์ เฟิร์มกระถุง ลักษณะเดียวกับ AISI O1 เป็นเหล็กกล้าเครื่องมือกลุ่มงานเย็นที่สามารถชุบแข็ง ด้วยน้ำมัน จากการที่ผสมกันระหว่างของชาตุคาร์บอนและ แมงกานีสอย่างละประมาณ 1.0% โดยน้ำหนักทำให้มีความสามารถในการชุบแข็งลึก (Hardenability) ได้ดีเยี่ยม วัสดุทั้ง 2 ชนิดผ่านกระบวนการทางความร้อนและเพื่อทำการผลิตมีดตันแบบโดยมีส่วนประกอบดังนี้

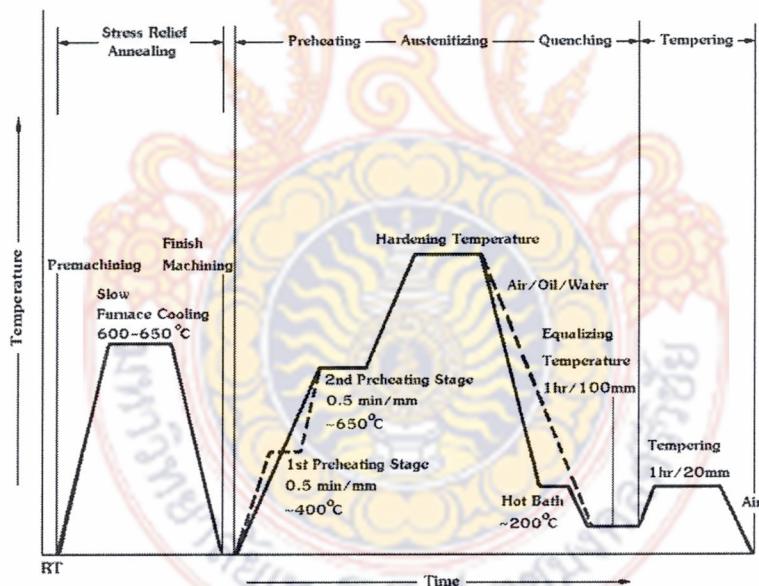

รูปที่ 15 กระบวนการทางทางความร้อนวัสดุ AISI O1 และ AISI L2

1) ชุดคิ้มมีดกรีดยาง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ด้านจับมีด (Holder) สันด้านมีด (Shoulder) และ แผ่นยึดใบมีด (Blade)

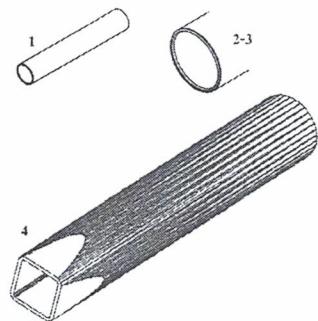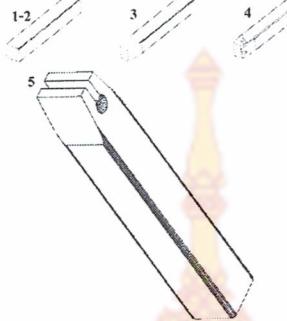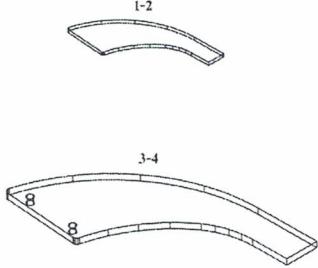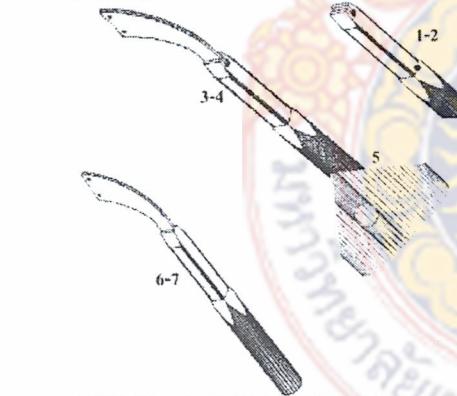
		
ด้านจับมีด (Holder)	สันด้านมีด (Shoulder)	แผ่นยึดใบมีด (Blade)
1 ตัดท่อขนาด $\varnothing 1"$ x 1.5x148 2-3 ลับคมปลายท่อค้านออก และใน 4 ขี้นรูป □ 17x17x35	1-2 ตัดเหล็กขนาด □ 17x17x106 และลับคมหัวท้าย 3 กัดลาดซ้ายขวา ขนาด 3.5x20 4 เจาะทำหลุม ขนาด \varnothing 6mm ลึก 3 mm 5 กัดร่องขนาด 3x11.5	1-2 ขี้นรูปเหล็กขนาด 65x111x3.2 3 เจาะรู ขนาด \varnothing 3.4 mm 4 ตัวปะเกลี่ยรูในขนาด M4x0.7
		<p>1-2 ทำการเชื่อมด้านมีดและสันมีดให้ติดกันโดยทำการเชื่อม 2 ด้าน</p> <p>3-4 ทำการเชื่อมสันมีดและแผ่นยึดใบมีดให้ติดกันและทำการตอกแต่ง</p> <p>5 เจาะรูด้าน \varnothing 4.5 mm</p> <p>6-7 ตกแต่งและพ่นสี</p>
ชุดคิ้มมีดกรีดยาง (Holder Set)		

รูปที่ 16 การออกแบบชุดคิ้มมีดกรีดยางและการออกแบบกระบวนการ



รูปที่ 17 ชุดคัมมีดกรีดยาง

2) ใบมีด (Cutter)

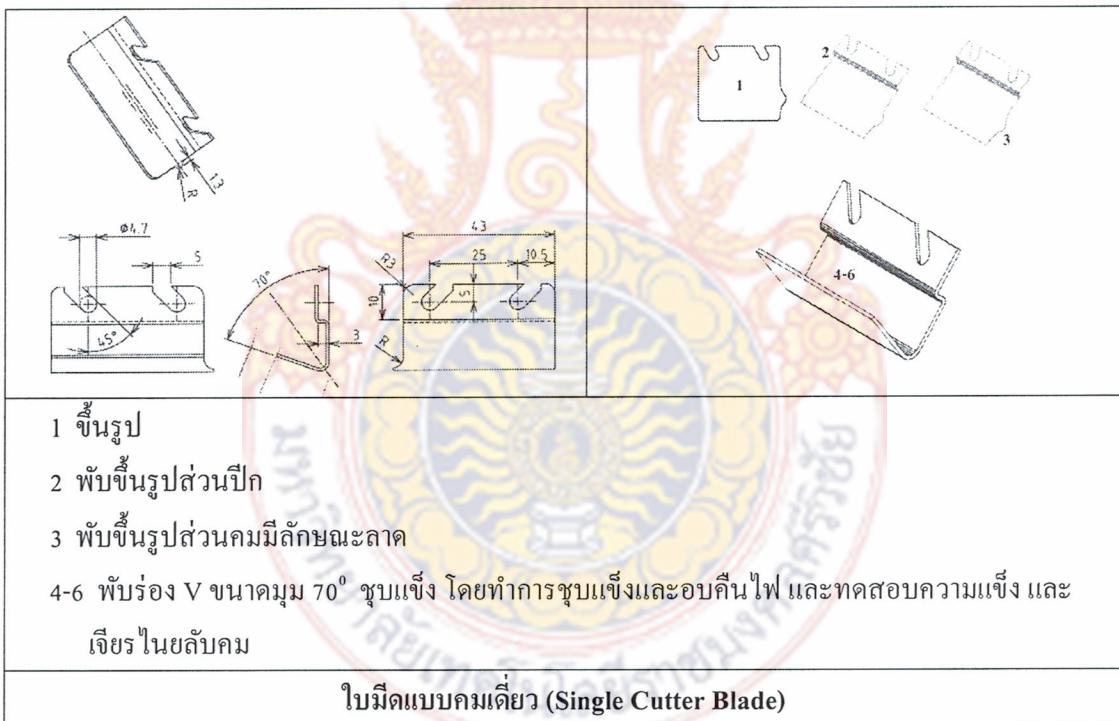

รูปที่ 18 การออกแบบใบมีดกรีดยางและกระบวนการผลิต



รูปที่ 19 ใบมีดกรีดยาง

3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและทดสอบ


1) เครื่องมือในการตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยา ประกอบด้วย

ก. เครื่องตัดชิ้นงานแบบ Abrasive Cutting – off 2 เครื่องหมายการค้า METKON รุ่น METACUT- M250 เพื่อใช้เป็นเครื่องตัดชิ้นงานชนิดใบตัดเลื่อนเข้าหากันโดยใช้มือโยกบังคับ ดังแสดงในรูปที่ 20



รูปที่ 20 เครื่องตัดชิ้นงานตรวจสอบ

ข. เครื่องขัดชิ้นงานอัตโนมัติแบบ Grinding - Polishing เครื่องหมายการค้า METKON รุ่น GPIPO 2V เป็นเครื่องขัดผิวชิ้นงานด้วยจานกลม หมุนวนวนอ่อน ติดได้ทั้งกระดาษทรายและผ้าขัด สามารถแสดงจำนวนรอบเป็นตัวเลข ดังแสดงในรูปที่ 21

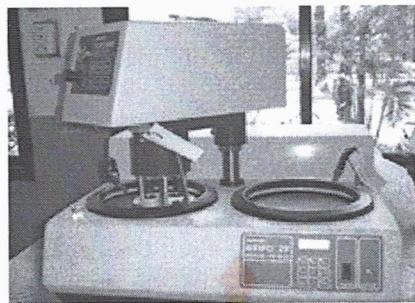

รูปที่ 21 เครื่องขัดชิ้นงานอัตโนมัติ

ค. กล้องจุลทรรศน์ เครื่องหมายการค้า ZEIZZ รุ่น AX10 Imager A1m เป็นเครื่องมือสำหรับคุ้มครองสร้างจุลภาคของเนื้อเชื่อมบริเวณอิทธิพลทางความร้อน และบริเวณเนื้อโลหะงาน ดังแสดงในรูปที่ 22



รูปที่ 22 กล้องจุลทรรศน์และอุปกรณ์บันทึกภาพ

3.3.3 ขั้นตอนการทดลอง

- 1) การตรวจสอบโครงสร้างโลหะวิทยา
- 2) การตัดชิ้นงานเข็มที่ต้องการตรวจสอบโครงสร้าง เพื่อให้การขัดผิวการทำโดยง่ายไม่ต้องทำเรือน
- 3) การขัดผิวชิ้นงานตรวจสอบ ขดคัวบigrade รายเบอร์ 150, 220, 500, 600, 800, 1000 และ 1200 ตามลำดับ

4) การขัดมัน (Polishing) เป็นการขัดผิวน้ำของชิ้นงานตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด ใช้ขานาคตั้งแต่ 0.5 - 0.03 ไมครอน ด้วยงานหมุนที่ห่อหุ้มด้วยผ้าสักหลาด ใช้ผงอะลูมินาฟ์สก์ กับแอลกอฮอล์ลงบนสักหลาดแล้วขัดผิวน้ำเป็นมัน

5) การกัดด้วยน้ำยา ชิ้นงานตรวจสอบที่ถูกขัดจนเป็นมันแล้วล้างด้วยแอลกอฮอล์แล้วนำไปกัดด้วยกรดกัด หลังจากนั้นนำไปล้างด้วยน้ำเปล่าจนชิ้นงานแห้ง แล้วเคลือบด้วยแดกเกอร์ นำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยา

3.3.4 การทดสอบสมบัติทางกล

1) การเตรียมชิ้นงานสำหรับทดสอบความแข็งด้วยวิธีการทดสอบแบบวิกเกอร์ จะใช้ชิ้นงานชนิดเดียวกันกับการตรวจสอบโครงสร้างโลหะวิทยา

2) กำหนดตำแหน่งของการทดสอบบริเวณเนื้อเชื่อม บริเวณอิทธิพลทางความร้อน และเนื้อโลหะงาน

3) ใช้หัวกดเพชรที่มีลักษณะเป็นปรามิटฐานสี่เหลี่ยม ที่ปลายหัวกด 136 องศา ตามมาตรฐาน ASTM E 92

4) ใช้แรงกด 10 กิโลกรัมแรง กดแทะเป็นเวลา 10 วินาที

5) บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ผลจากการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแข็ง

3.4 การเปรียบเทียบมีดกรีดยางตันแบบกับมีดกรีดยางที่มีใช้ในภาคใต้

ทดสอบการทำงานได้ของเครื่อง ที่สามารถใช้งานได้และเปรียบเทียบคุณภาพวัตถุดินพักรอบชวา ตันทุน และเวลาในกระบวนการเตรียมวัตถุดินพักรอบชวาทั้งก่อนและหลังปรับปรุง

บทที่ 4
ผลการวิจัย

ในการศึกษาการพัฒนาคุณภาพของมีดกรีดยาง โดยทำการศึกษาสมบัติของวัสดุและคุณภาพของมีดกรีดยาง ลักษณะของมีดกรีดยางที่มีใช้ในภาคใต้ และศึกษาวัสดุที่นำมาใช้ผลิตมีดกรีดยางและสมบัติต่าง ๆ ของมีดกรีดยางที่ผลิตขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.1 ผลการศึกษาสมบัติของวัสดุและคุณภาพของมีดกรีดยางที่มีใช้ในภาคใต้

ตารางที่ 1 สมบัติของวัสดุและคุณภาพของมีดกรีดยางที่มีใช้ในจังหวัดต่าง ๆ

พื้นที่สำรวจ : จังหวัดพัทลุง					ลักษณะมีดที่ใช้ : มีดเจํะบง							
	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	ค่าเฉลี่ย	
ค่าความแข็ง (HRC)	50	49	48	55	50	55	51	52	54	53	51.7	
อายุการใช้งาน (วัน)	251	245	255	241	238	241	259	255	260	240	248.5	
<hr/>												
พื้นที่สำรวจ : จังหวัดตรัง					ลักษณะมีดที่ใช้ : มีดเจํะบง							
	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	ค่าเฉลี่ย	
ค่าความแข็ง (HRC)	55	56	58	59	58	59	57	55	59	60	57.6	
อายุการใช้งาน (วัน)	274	276	280	281	290	285	286	240	241	285	273.8	

๓๖๙

พื้นที่สำรวจ : จังหวัดสงขลา					ลักษณะมีดที่ใช้ : มีดเจาะบง						
	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	ค่าเฉลี่ย
ค่าความแข็ง (HRC)	60	61	59	61	62	59	58	57	59	60	59.6
อายุการใช้งาน (วัน)	305	308	309	298	297	295	294	289	320	290	300.5
พื้นที่สำรวจ : จังหวัดสุราษฎร์ธานี							ลักษณะมีดที่ใช้ : มีดเจาะบง				
	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	ค่าเฉลี่ย
ค่าความแข็ง (HRC)	50	51	54	56	55	52	53	52	51	50	52.4
อายุการใช้งาน (วัน)	259	265	264	270	240	250	268	261	273	265	261.5
พื้นที่สำรวจ : จังหวัดนครศรีธรรมราช							ลักษณะมีดที่ใช้ : มีดเจาะบง				
	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	ค่าเฉลี่ย
ค่าความแข็ง (HRC)	64	62	63	62	61	63	64	59	58	63	61.9
อายุการใช้งาน (วัน)	312	330	309	298	300	325	294	330	325	335	315.8

4.1.1 ลักษณะของมีดกรีดยาง

การศึกษาขั้นต้น กำหนดพื้นที่สำรวจนี้ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ตรัง สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยทำการศึกษาการใช้งาน ชนิดมีดกรีดยางพารา การจำหน่ายมีดกรีดยาง และการใช้มีดกรีดยางจากชาวสวนยางโดยตรง ต่างกันนี้ใช้ทฤษฎีด้านวิศวกรรมข้อนี้อยู่เพื่อศึกษาถึงสมบัติต่างๆ ของมีดกรีดยางที่จำหน่ายในเขตจังหวัดข้างต้น เพื่อเปรียบเทียบข้อแตกต่าง และศึกษาระบวนการผลิต ซึ่งโดยทั่วไปลักษณะของมีดกรีดยางที่นิยมใช้ คือ มีดเจ๊งง ลักษณะของมีดเจ๊งงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ใช้จับซึ่งเป็นไม้หรือเหล็กและส่วนที่เป็นตัวมีด ซึ่งตัวมีดทำด้วยเหล็ก มีลักษณะเป็นเส้นตรงต่อจากด้ามมีดแล้วค่อยๆ โค้งลงไปทางด้านปลายของมีด ตอนปลายสุดของหัวมีดจะพับเข้าหากันมีดและมีการตกแต่งเป็นเดือยสำหรับการกรีดยาง

4.1.2 ศึกษาสมบัติและคุณภาพของมีดกรีดยาง

ในการศึกษาสมบัติทางกล รวมถึงกระบวนการผลิตมีดกรีดยาง การทดสอบสมบัติทางกลพบว่า ค่าความแข็งอยู่ในช่วง 51.70 HRC ถึง 61.90 HRC และค่าความแข็งเฉลี่ย 56.64 HRC ซึ่งเป็นค่าความแข็งของเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีเปลอร์เช็นต์คาร์บอนต่างกัน จากการศึกษาระบวนการผลิตมีดกรีดยางพบว่า อายุการใช้งานมีดกรีดยางที่จำหน่าย อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 280.02 วัน

4.2 ผลการศึกษาวัสดุที่นำมาใช้ผลิตมีดกรีดยางและสมบัติต่างๆ ของมีดกรีดยาง

การศึกษาวัสดุที่นำมาใช้ผลิตมีดกรีดยางและสมบัติต่างๆ ของมีดกรีดยางซึ่งจะทำการศึกษาวัสดุที่นำมาผลิตเป็นในมีดโดยใช้วัสดุ 2 ชนิด คือ AISI L2 และ AISI O1

4.2.1 ค่าความแข็งและเวลาที่ใช้ในการลับมีดกรีดยาง

ตารางที่ 2 ค่าความแข็งและเวลาที่ใช้ในการลับมีดกรีดยาง

วัสดุ	ค่าความแข็ง (HRC)	เวลาที่ใช้ในการลับมีดกรีดยาง (นาที)										เฉลี่ย (นาที)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
AISI L2	57	45	50	55	40	42	51	49	55	58	57	50.2
AISI O1	60	50	52	51	51	49	55	58	45	55	43	50.9

4.2.2 การใช้งานของมีดกรีดยาง

ตารางที่ 3 การใช้งานของมีดกรีดยาง

วัสดุ	การใช้งานมีค่าต่อการลับมีกรีดบางในแต่ละครั้ง (ตัน)										เฉลี่ย (ตัน)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
AISI L2	300	275	350	400	422	395	355	400	330	450	367.7
AISI O1	320	300	345	415	433	390	400	420	430	455	390.8

การศึกษาวัสดุที่นำมาใช้ผลิตมีคุณภาพและสมบูรณ์ต่าง ๆ ของมีคุณภาพซึ่งจะทำการศึกษาวัสดุที่นำมาผลิตเป็นไปมีดโดยใช้วัสดุ 2 ชนิด คือ วัสดุ AISI L2 ผลการทดสอบสมบูรณ์ต่าง ๆ ของมีคุณภาพซึ่งมีค่าความแข็งเท่ากับ 57.0 HRC และ วัสดุ AISI O1 ผลการทดสอบสมบูรณ์ต่าง ๆ ของมีคุณภาพซึ่งมีค่าความแข็งเท่ากับ 60.0 HRC โดยวัสดุทั้ง 2 ชนิด ได้ผ่านกระบวนการขึ้นรูป และกระบวนการทางความร้อน สำหรับเวลาที่ใช้ในการลับมีคุณภาพ วัสดุที่นำมาผลิตเป็นไปมีดวัสดุ AISI L2 ผลการลับมีคุณภาพใช้เวลาเฉลี่ย 50.2 นาที โดยในแต่ละครั้งของการลับสามารถใช้งานกรีดยากราดได้เฉลี่ย 367.6 ตัน และ วัสดุ AISI O1 ผลการลับมีคุณภาพใช้เวลาเฉลี่ย 50.9 นาที โดยในแต่ละครั้งของการลับสามารถใช้งานกรีดยากราดได้เฉลี่ย 390.8 ตัน ทั้งนี้มีคุณภาพต้องได้รับการลับแต่งให้มีสภาพที่เหมาะสมที่จะใช้ทำการกรีด อีกทั้งผู้กรีดต้องฝึกให้มีความชำนาญในการใช้ด้วย

4.2.3 การสึกหรอจากการลับมีดกรีดยาง

ตารางที่ 4.4 การสืกหรือจากการลับมีดกรีดยาง

จากการศึกษาการสึกหรอจากการลับมีดกรีดยาง พบร้า วัสดุที่นำมาผลิตเป็นใบมีดวัสดุ AISI L2 ผลการการสึกหรอจากการลับเฉลี่ย 0.0531 กรัม/ครั้ง โดยในแต่ละครั้งของการลับสามารถใช้งานกรีดยางได้เฉลี่ย 367.6 ตัน และ วัสดุ AISI O1 ผลการการสึกหรอจากการลับเฉลี่ย 0.0497กรัม/ครั้ง โดยในแต่ละครั้งของการลับสามารถใช้งานกรีดยางได้เฉลี่ย 390.8 ตัน



บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาการพัฒนาคุณภาพของมีดกรีดยาง โดยทำการศึกษาสมบัติของวัสดุและคุณภาพของมีดกรีดยาง ลักษณะของมีดกรีดยางที่มีใช้ในภาคใต้ และศึกษาวัสดุที่นำมาใช้ผลิตมีดกรีดยาง และสมบัติต่าง ๆ ของมีดกรีดยางที่ผลิตขึ้น สามารถสรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะได้ดังนี้

5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1.1 เพื่อศึกษาระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิตมีดกรีดยาง
- 1.2 เพื่อนำวัสดุและออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมและส่งผลต่อคุณภาพที่ดีของมีดกรีดยาง

5.2 สรุปผลการทดลอง

5.2.1 ผลการศึกษาสมบัติของวัสดุและคุณภาพของมีดกรีดยางที่มีใช้ในภาคใต้ พบว่า ลักษณะของมีดกรีดยาง ซึ่งทำการสำรวจในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ตรัง สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มีดกรีดยางที่นิยมใช้ คือ มีดเจ๊งง มีดกรีดยางดังกล่าวมีค่าความแข็งเฉลี่ย 56.64 HRC และมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 280.02 วัน

5.2.2 ผลการศึกษาวัสดุที่นำมาใช้ผลิตมีดกรีดยางและสมบัติต่าง ๆ ของมีดกรีดยางต้นแบบ โดยใช้วัสดุ 2 ชนิด คือ AISI L2 และ AISI O1 พบร่วมกับ วัสดุ AISI L2 ผลการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของมีดกรีดยางซึ่งมีค่าความแข็งเท่ากับ 57.0 HRC ผลการลับมีดกรีดยางใช้เวลาเฉลี่ย 50.2 นาที โดยในแต่ละครั้งของการลับสามารถใช้งานกรีดยางได้เฉลี่ย 367.6 ตัน ผลการการสึกหรอจากการลับเฉลี่ย 0.0531 กรัม/ครั้ง และ วัสดุ AISI O1 ผลการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของมีดกรีดยางซึ่งมีค่าความแข็งเท่ากับ 60.0 HRC ผลการลับมีดกรีดยางใช้เวลาเฉลี่ย 50.9 นาที โดยในแต่ละครั้งของการลับสามารถใช้งานกรีดยางได้เฉลี่ย 390.8 ตัน ผลการการสึกหรอจากการลับเฉลี่ย 0.0497 กรัม/ครั้ง โดยวัสดุทั้ง 2 ชนิด ได้ผ่านกระบวนการขึ้นรูปและกระบวนการทางความร้อน

5.3 ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาการพัฒนาคุณภาพของมีดกรีดยาง มีรายละเอียดดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว สามารถสรุปผลและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้มีดกรีดยางมีคุณภาพ คือ การทำวัสดุชนิดอื่น และการทำการศึกษาสมบัติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการใช้งานทางวิศวกรรมรวมถึงการทำกรอกแบบและผลิตเพื่อเปรียบเทียบการนำไปใช้งานโดยใช้ใบมีดแบบคู่ และใช้แม่พิมพ์ในการขึ้นรูปของใบมีด



บรรณานุกรม

สุจินต์ แม้นเหมือน. การเพิ่มนวลดำรงค์ทางเศรษฐกิจยางต้องเน้นการตลาด : วารสารยางพารา ปีที่ 34
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม, 2556

พิชิต สพโโชค, พิศมัย จันทุมา, อารักษ์ จันทุมา, นอง ขอกดาวร และสว่างรัตน์ สมนาค. ทดสอบการ
กรีดยาง สำหรับสวนยางขนาดเล็ก. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตร,
2546.

สมจิต แก้วทิพย์รัตน์ และเวท ไถยนุกูล. วิธีการกรีดยางและการลับมีดกรีดยาง. เอกสารคำแนะนำ
และเอกสารเผยแพร่ยางพารา. 2526.

Askeland , Donald R. The Science and Engineering of Materials. Oxford UK, Chapman N
Hall, 1996.

The Quality Development of Rubber Tapping Knife
Smith William F. Foundations materials science and engineering. 3th Singapore McGraw-
Hill, Book company, 2004.

Smith William F. Principles of materials science and engineering. 5th Singapore McGraw-
Hill, Book company, 2000.

William O. Fellers. Material testing and properties for technicians. New Jersey, Prentice-hall,
1990.

ยงยุทธ ดุลยกุล

Yongyuth Dunyakul

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ประจำปี พ.ศ. 2557

ภาคผนวก

สมบัติและการใช้งาน วัสดุ AISI L2 และ AISI O1



□ คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics)

ส่วนผสมทางเคมี (%wt.)	C	Cr	V
	1.20	0.7	0.1
AISI	L2		
JIS	SKS-2		
DIN	1.2210 / 115CrV3		
สภาพจำาน่าย	อบอ่อน และเจียรผิว พิกัดความผิด h8 ความแข็งสูงสุดไม่เกิน 235 HB		
สภาพหลังชุบ	ชุบแข็งและอบคืนตัว 54-62 HRC		

2210 เป็นเหล็กกล้าเครื่องมือกลุ่มงานเย็นที่มีส่วนผสมของโครเมียม-วานเดียม ทำให้สามารถชุบแข็งด้วยน้ำมันได้ และจากการมีการบอนเพสเป็นบริมาณมากทำให้สามารถชุบแข็งให้ได้ความแข็งสูงถึง 64 HRC ภายหลังการจุ่มน้ำชุบเจ็นทันทาน่อต่อการสักหรือได้ดี นอกจากนี้การมีส่วนผสมของวานเดียม 0.1% ทำให้โครงสร้างมีเกรนที่เล็กและอุด จึงมีความเหนียวแก้วงดีขึ้น

2210 จำาน่ายในสภาพอบอ่อนและผ่านการเจียรผิวแล้ว (silver steel) โดยมีค่าพิกัดเพื่อความผิดพลาด(tolerance) ตามมาตรฐาน DIN 670 : ISO h8

2210 มีความเหมาะสมกับงานที่ต้องการความแข็ง และความทนทานต่อการเสียดสีสูง โดยยังคงมีความเหนียวที่ภายในอยู่บ้างเล็กน้อย เช่น พันธ์เข็มกระถุง สลักพิน ขนาดเล็กเป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทำเครื่องมือตัดกลึงไม้ หรือพลาสติกได้ดีอีกด้วย เช่น ดอกสว่าน รีมเมอร์ และ ตีปากลีบ แม้แต่ หัวสcrew สามารถใช้ทำดอกสว่านหรือที่ชุดฟันสำหรับงานทางทันตกรรม นอกจากนี้ยังสามารถชุบอินดักชันได้

○ คุณลักษณะเด่น (Significant Characteristics)

- ผ่านการเจียรผิวแล้ว จึงสะดวกต่อการใช้งาน
- ชุบแข็งง่าย ให้ความแข็งสูงหลังการชุบแข็ง
- ต้านทานต่อการสักหรือได้ดี
- ต้านทานต่อการสูญเสียบริมาณการบอนที่ผิดวิธี
- ให้ความลึกผิวแข็งในระดับปานกลางถึงมาก
- สามารถชุบผิวแข็งแบบอินดักชันได้
- สามารถชุบอาร์ดโครม หรือ รมดำ ได้

□ คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

คุณสมบัติ	อุณหภูมิทดสอบ		
ค่าการนำความร้อน Thermal Conductivity (W/m·K)	20°C	350°C	700°C
	33.5	32.0	31.0
สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนระหว่าง 20°C ถึง Coefficient of thermal expansion between 20°C to (10 ⁻⁶ /°C)	100°C	200°C	300°C
	10.0	12.7	13.7
500°C 600°C 700°C	14.9	15.8	16.8
โมดูลัสของการยืดหยุ่นที่ 20°C Modulus of elasticity (GPa) at 20°C			216
ความหนาแน่น Density (g/cm ³)			7.85
สภาพทางแม่เหล็ก Magnetizability			ซึ่งรับ


○ การใช้งาน (Applications)

2210 เป็นเหล็กกล้าเครื่องมือที่สามารถต้านทานต่อการสักหรือได้ดี จึงเหมาะสมกับงานที่ต้องการความแข็ง และความทนทานต่อการเสียดสีสูง เช่น พันธ์สำหรับตัดเฉพาะราชา หรือโลหะที่มีความหนาไม่มากนักและมีปริมาณการผลิตต่ำ เช่นกระถุงชั้นงาน สลักพิน ไฟล์ ไกด์พิน เป็นต้น และ ดอกสว่าน รีมเมอร์ และ ตีปากลีบ สำหรับงานตัดกลึง ไม้ และ พลาสติก เป็นต้น ตัวอย่างของการนำไปใช้งานดังในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการใช้งานของ 2210

Applications	Hardness (HRC)
• Blanking and Accessory Tooling Punch guide, Guide pin, Guide bush Ejector pin, Ejector Plate	58-62 56-60
• Manufacture of Screws, Nuts, Rivets, Bolts and Balls Ejectors	55-58

หมายเหตุ ความแข็งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน

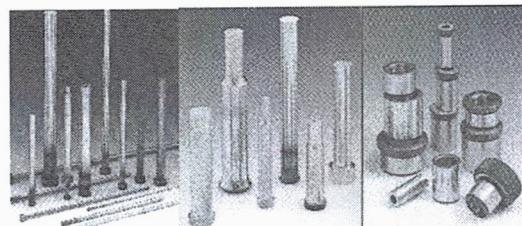

□ กระบวนการอบชุบความร้อน(Heat Treatments)

ตารางที่ 2 กระบวนการอบชุบทาความร้อน


การอบอ่อน	อุณหภูมิ (°C)	การเย็นตัว	ความแข็ง
	710-750	ในเตา	≤ 220 HB
การอบคลาย ความเค็ม	อุณหภูมิ (°C)	เวลาคงไว้	การเย็นตัว
	650-675	1 ชม./นิ้ว ²	อากาศ
การเผาอุ่น ชิ้นงาน	ขั้นที่	อุณหภูมิ (°C)	เวลา/ความหนา
	1	400	30 วินาที/มม.
การชุบแข็ง	อุณหภูมิ (°C)	สารชุบ	ความแข็ง
	810-840	น้ำมัน หรือ น้ำ ($\varnothing > 15$ มม.)	64 HRC
	780-810		64 HRC

การอบคืนตัว


T (°C)	100	200	300	400	500	550	600
HRC	64	62	57	51	44	40	36

μ ขั้นตอนการชุบแข็ง (Hardening Processes)

โดยทั่วไปคราวทำการอบคลายเค้นชิ้นงานนายหลังจากที่ถูกกลึงหยานอย่างรุนแรงก่อนที่จะเริ่มทำการชุบแข็งต่อไป ในการชุบแข็งเหล็กจะเริ่มด้วยการเผาอุ่นชิ้นงาน จนถึงจุดทำการอบอօสเตนต์ ไนต์ซิงค์ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแพสเป็นօลสเทนนิต์ จากนั้นจึงทำการอบอօสเตนต์ ให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้โครงสร้างของมาร์เกนไฮด์ แล้วจึงทำการอบคืนตัวเพื่อลดความเครียด และปรับความแข็งให้ได้ตามต้องการ

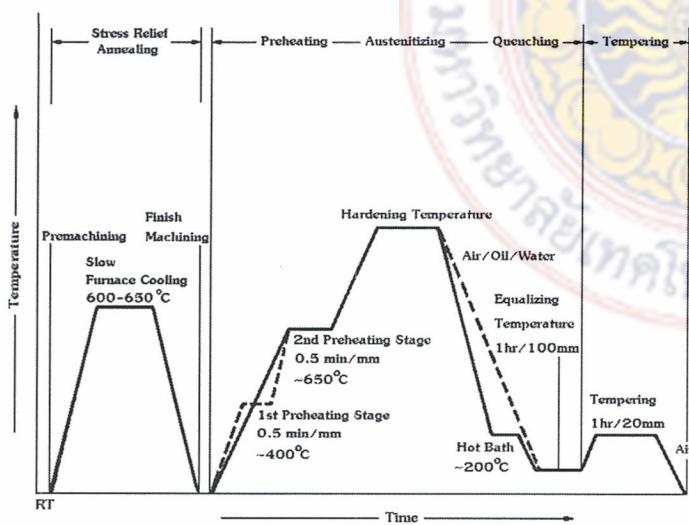


รูปที่ 1 แผนภาพการชุบแข็ง 2210

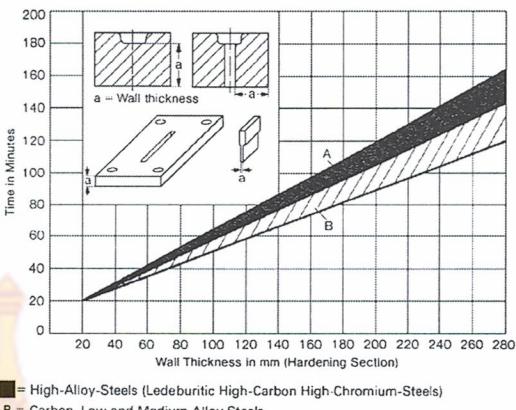


รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ของระยะเวลาการเผาแข็งกับความหนาของ 2210 ที่อุณหภูมิชุบแข็ง

Time-Temperature-Transformation-Diagram

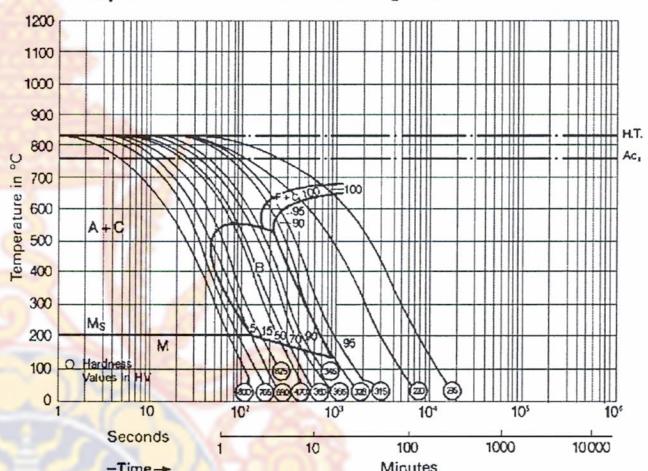

รูปที่ 3 CCT diagram ของ 2210

Tempering Diagram

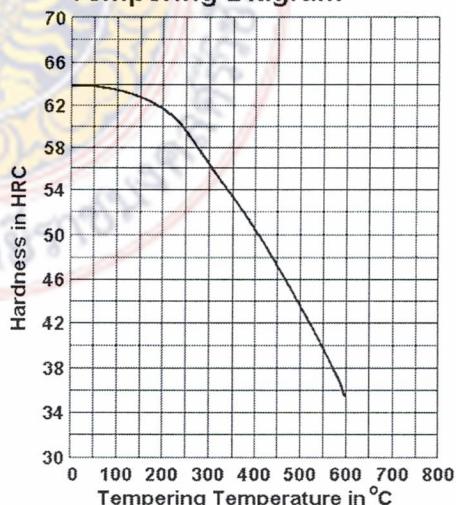

รูปที่ 4 แผนภูมิการอบคืนตัว 2210

○ การอบสม่ำเสมอ (Equalization)

การอบสม่ำเสมอ เป็นการลดความเสี่ยงจากการเกิดรอยแตกทั่วไปเมื่อทำการรุบสีชิ้นงานเย็นตัวถึงอุณหภูมิห้อง ซึ่งจะทำโดยขณะที่จุ่มน้ำแข็งในสารทุบ เมื่ออุณหภูมิของชิ้นงานลดลงมาจนเมื่ออุณหภูมิเหลือประมาณ 80°C (ไม่ควรต่ำกว่านี้) ให้รีบนำชิ้นงานเข้าเตาอบที่มีอุณหภูมิ $100-150^{\circ}\text{C}$ แล้วคงไว้จนกว่าชิ้นงานจะมีอุณหภูมิเท่ากับต่อไปนี้ หลังจากนั้นให้ทำการอบคืนตัวต่อไปโดยทันที

□ การขึ้นรูปและการแปรรูป (PROCESSING)

○ การออกแบบ (Design)

การออกแบบมีความสำคัญมากต่ออายุการใช้งานของเหล็กเครื่องมือ ชิ้นงานส่วนใหญ่มักเกิดความเสียหายได้ภายในระยะเวลาอันสั้นถ้ามีการออกแบบผิดพลาด โดยทั่วไปมีปัจจัยบางประการที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดรอยแตกร้าวหรือความเสียหายแก่ชิ้นงาน ได้แก่

- การออกแบบที่มีผังน้ำหน้ามากเกินไป
- การเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดอย่างฉับพลัน
- การมีรอยบากที่มีมุมแหลมคม รวมทั้งการมีริ้วรอยที่เกิดจาก การขัด การกลึง และการตอกหรือสรุมทั้งหมายเลขต่าง ๆ บนผิวชิ้นงาน

ในการออกแบบ ควรทำให้ชิ้นงานมีรูปร่างที่สมมาตรที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ การทำให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงสูง มีผิวที่เรียบสะอาด เรียบและมันเงา ปราศจากการอยขัดข่วน รวมทั้งการกำหนดค่ามุมรัศมีในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดให้มากที่สุด จะมีส่วนช่วยให้ชิ้นงานมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

○ การขึ้นรูปร้อน (Hot Forming)

ตารางที่ 3 แนะนำการทุบขึ้นรูป 2210

การทุบขึ้นรูป	อุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$)	เย็นตัว
	1095-980	ชา (เนต้า)

การทุบขึ้นรูป 2210 เริ่มทุบในช่วงอุณหภูมิ $1095-980^{\circ}\text{C}$ และไม่ควรทุบเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 845°C ปล่อยให้เย็นตัวชา ๆ ในเตา

○ การกลึงแปรรูป (Machining)

ภายหลังการกลึงหยาบชิ้นงาน ควรทำการอบคลายความดันที่อุณหภูมิ $600-650^{\circ}\text{C}$ และทำการซูบแข็งและอบคืนตัว ก่อนทำการกลึงละเอียด (finish machining)

ตารางที่ 4 แนะนำค่าพารามิเตอร์สำหรับการกลึงแปรรูป

Turning				
Cutting materials	Operation	Cutting S (m/min)	Feed (mm/rev)	Depth of cut (mm)
3207	Roughing	15-30	0.2-0.4	2-5
3207	Finishing	35-60	0.1-0.2	0.5-1
HM P25/30	Roughing	70-150	0.3-0.8	2-6
HM P10/P15	Finishing	100-180	0.1-0.3	0.5-1
P25 TiC/TiN	Roughing	130-200	0.4-1.0	3-8
P15 TiAlN	Finishing	270-390	0.1-0.4	0.75-3
Milling				
Cutting materials	Operation	Cutting S (m/min)	Feed S = 1) mm/min 2) mm/tooth	Depth of cut (mm)
3243	Roughing	15-25	1) 20-50 1) 20-40	6-10 0.5-2
3243	Finishing	10-15		
3243/TiN	Roughing	25-40	1) 20-50	6-10
3243/TiN	Finishing	40-65	1) 20-40	0.2-2
HM Milling	Roughing	40-80	2) 0.1-0.3	2-6
HM Milling	Finishing	60-100	2) 0.15	1-2
HM Mill/TiN	Roughing	80-160	2) 0.2-0.4	2-6
HM Mill/TiN	Finishing	90-180	2) 0.15	1-2
Drilling				
Cutting materials	Cutting S (m/min)	Feed (mm/rev)	Drill-dia. (mm)	
3343 / 3243	10-18	0.04-0.2	8-16	
3343 / 3243 / TiN	20-25	0.16-0.25	8-16	
HM K10	50-80	0.06-0.30	20-47	

○ การเจียร์ร้าน (Grinding)

การเจียร์ร้านผิวชิ้นงาน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

- ใช้ล้อขัดให้ถูกต้อง ทั้งด้านชนิด ขนาดและพันธะของเม็ดขัด ผิวชิ้นงานที่ใช้ควรใช้ล้อขัดที่มีความอ่อนนุ่ม
- ใช้แรงกดให้เหมาะสม ผิวที่แข็งควรใช้แรงกดต่ำลง
- ใช้สารหล่อเย็นช่วยระบายความร้อนให้มากเพียงพอและควบคุมทิศทางการให้หล่อให้ถูกต้อง



New hardening zone due to faulty grinding

○ การขัดเงา (Polishing)

คุณภาพของผิวขัดเงาจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ คือ
λ คุณภาพของเหล็กที่ทำ成พิมพ์

ผิวที่ได้จากการขัดเงาจะขึ้นอยู่กับการมีสารมลพินปืนอ่อนในเนื้อเหล็ก หรือการมีความแข็งที่ไม่ส่งเสริม เช่น เหล็กที่ใช้ทำแม่พิมพ์มีความสะอาดและบริสุทธิ์สูง รวมทั้งมีโครงสร้างและความแข็งสม่ำเสมอตลอดทั้งชิ้น ซึ่งกระบวนการผลิตเหล็กแบบ ESR (Electro Slag Remelting) และ VAR (Vacuum Arc Remelting) จะช่วยให้เหล็กมีความบริสุทธิ์สูงและมีโครงสร้างที่สม่ำเสมอได้มากที่สุด

λ สภาวะการอบชุบทามความร้อน

ผิวของชิ้นงานที่แข็งกว่าจะทำให้ขัดเงาได้ดีกว่า ผิวที่มีความแข็งมากกว่า 50 HRC จะสามารถขัดเงาจนใสคล้ายกระจกได้ และถ้ากาวของชิ้นงานมีความแข็งน้อยกว่านี้ จะมีโอกาสเสียบต่อการเกิดผิวเป็นคลื่น (orange peel)

λ วิธีการขัดเงา

นอกจากนี้ผิวที่ได้จากขัดเงาจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชำนาญของผู้ขัดอย่างมาก การเพิ่มความละเอียดของเม็ดขัดที่ลงน้อย จะทำให้ได้คุณภาพของผิวขัดเงาดีขึ้น

○ การเชื่อม (Welding)

การเชื่อม 2210 และเหล็กเครื่องมือทั่วไป มีโอกาสเสียบต่อการเกิดแตกร้าวได้อย่างมาก ดังนั้นควรทำการเชื่อมในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น

การเชื่อม 2210 แนะนำให้ใช้วัสดุเชื่อมที่หุ้ม พลักช์เบลิก ที่มีส่วนผสมของเหล็กและไนโตรเจน หรือไกล์เดิงกัน และสำหรับชิ้นงานได้ผ่านกระบวนการชุบแข็งมาแล้ว ควรใช้วัสดุเชื่อมที่มีล้วนผสมของโครเมียมและนิกเกิลเป็นปริมาณมาก เช่น AWS: E 312-16 เป็นต้น นอกจากนี้ควรทำการเผาอุ่นชิ้นงานที่อุณหภูมิอบคืนตัว แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 200°C ทำการเชื่อมที่อุณหภูมนี้ อบจนถึงอุณหภูมิอบคืนตัวทันทีคงไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทำให้เย็นตัวในอากาศจนถึง 80°C และอบจนถึงอุณหภูมิการอบคืนตัวอีกครั้ง คงไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

○ การเคลือบผิวแข็งโครเมียม (Hard Chromium Plating)

2210 ที่เคลือบผิวแข็งโครเมียม ควรอบคืนตัวทันที ที่อุณหภูมิ 180°C ระยะเวลา 4 ชม. เพื่อป้องกันปัญหาจากการแตกเปราะจากการมีไฮโดรเจนในโครงสร้าง

○ การอบคลายความดันระหว่างการใช้งาน

(Intermediate Stress-Relieving)


สำหรับชิ้นงานที่ต้องได้รับความดันสูงมาก ๆ การอบคืนตัวในช่วงอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิการอบคืนตัวครั้งสุดท้าย 30°C ในแต่ละครั้ง จะสามารถช่วยลดความดันที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานของเหล็กเครื่องมือลงได้ ซึ่งจะช่วยให้เหล็กมีอายุการใช้งานนานขึ้น

○ การชุบท่ออุณหภูมิต่ำกว่าคุณย์องศา (Subzero Cooling)

โดยปกติภายหลังการชุบแข็งเหล็กกล้าเครื่องมือ มักมีปริมาณของออกซิเตนในตัวเหล็กอ่อน化 จึงสามารถเปลี่ยนโครงสร้างเป็นมาร์เกนไซต์ได้ในภายหลัง และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เกิดขึ้นนี้ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางขนาดอีกด้วย น้ำยาที่ช่วยลดผลกระทบของการอบคืนตัวหรือน้ำปีtre ช่วยในการห้ามไปพอกสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางขนาดได้ แต่ในการใช้งานบางลักษณะก็ไม่อาจสามารถยอมรับได้ เช่น ในอุปกรณ์เครื่องมือวัดละเอียด หรือในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดในการกำจัดปริมาณของออกซิเตนในตัวเหล็กให้หมดไป คือ การแช่แข็งเหล็กเครื่องมือที่อุณหภูมิประมาณ -80°C ภายหลังจากการจุ่มน้ำ และหลังจากนั้นทำการอบคลายความดันที่อุณหภูมิ 120-150°C ต่อไป ซึ่งวิธีการนี้ควรทำซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง

○ การเคลือบผิวแข็งโครเมียม (Hard Chromium Plating)

2210 ที่เคลือบผิวแข็งโครเมียม ควรอบคืนตัวทันที ที่อุณหภูมิ 180°C ระยะเวลา 4 ชม. เพื่อป้องกันปัญหาจากการแตกเปราะจากการมีไฮโดรเจนในโครงสร้าง

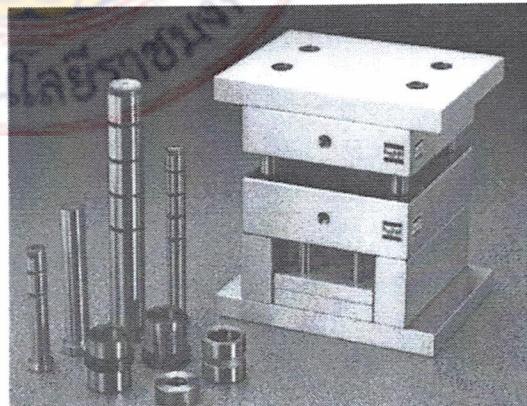

□ คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics)

ส่วนผสมทางเคมี (%wt.)	C	Mn	Cr	V	W
	0.95	1.1	0.6	0.1	0.6
AISI	01				
JIS	SKS-3				
DIN	1.2510 / 100MnCrW4				
สภาพจำพวก	อบอ่อน ความแข็งสูงสุด 230 HB				
สภาพหลังชุบ	ชุบแข็งและอบคืนตัว 58-64 HRC				

2510 เป็นเหล็กกล้าเครื่องมือกลุ่มงานเย็นที่สามารถชุบแข็งด้วยน้ำมัน จากการที่ผสมกันระหว่างของชาตุкар์บอนและแมงกานีสอย่างละเอียด 1.0% โดยน้ำหนักทำให้มีความสามารถในการชุบแข็งลึก (Hardenability) ได้ดีเยี่ยม นอกจากนี้ 2510 ยังให้ความแข็งที่สูงมากภายหลังการชุบแข็ง (64 HRC) มีความหนึ่งกว่าร้อยต่ำมาก สามารถนำไปใช้ในงานทั่วไปที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 200°C ได้อย่างกว้างขวาง จากการให้ผิวที่แข็งและมีความเนียนเรียบเท่าภายในเดียวหลังการอบคืนตัว

○ คุณลักษณะเด่น (Significant Characteristics)

- รักษาความแข็งของคอมตัดได้ดีพอสมควร
- ชุบแข็งได้ลึก ให้ความแข็งสูงหลังการชุบแข็ง
- มีความเนียนเรียบเท่าภายในเดียว
- ต้านทานการสูญเสียคาร์บอนที่ผิดได้ดีระหว่างการอบชุบ
- ตัดกลึง ได้ง่าย
- สามารถชุบชาร์ดโดยรวมหลังการชุบแข็งได้

□ คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

คุณสมบัติ	อุณหภูมิทดสอบ		
ค่าการนำความร้อน Thermal Conductivity (J/cm·s⁻¹·°C)	20°C 0.335	350°C 0.320	700°C 0.309
สัมประสิทธิ์การยืดตัว Modulus of elasticity (10⁵ N/mm²)	20°C 2.0	200°C 1.9	400°C 1.8
โมดูลัสของการยืดหยุ่นที่ 20°C Modulus of elasticity (GPa)		210	
ความหนาแน่น Density (g/cm³)		7.85	
สภาพทางแม่เหล็ก Magnetizability		ซึ่งตับ	

○ การใช้งาน (Applications)

2510 นิยมใช้ทำ แม่พิมพ์เบลنجกิ้ง แม่พิมพ์ แสตมป์ แม่พิมพ์เพรส แม่พิมพ์ตัดกล่องหะแผ่น แม่พิมพ์ปั๊มเทเรียญ ที่มีบริเวณการผลิตไม่สูงมากนัก สำหรับงานเบลنجกิ้งโลหะแผ่นหนาไม่เกิน 4 มม. นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทำแม่พิมพ์รีดเกลี่ยว ส่วนประกอบในแม่พิมพ์ที่ต้องการความแข็งสูง ดอกสวานเจาะไม้ หรือพลาสติก บรรจุ (broaches) เครื่องมือวัดละเอียด แม่พิมพ์พลาสติก ใบมีดตัดเฉือนพลาสติกและไม้ ตัวอย่างของการนำไปใช้งานต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการใช้งานของ 2510

การใช้งาน	ความแข็ง (HRC)
แม่พิมพ์เบลنجกิ้งและส่วนประกอบ Blanking dies and stamping dies (โลหะแผ่นหนาไม่เกิน 4 มม.)	58-62
Blanking dies สำหรับ ไม้, ยาง, หนัง, ผ้า และกระดาษ Pressure part, pressure pad, intermediate plate Stripper, stripper plate Spring bolt, punch guide, guide pin, guide column Ejector plate Hold down fixture	58-64 56-60 58-60 58-60 56-60 58-62
ใบตัดเฉือน วัสดุตัดหนาไม่เกิน 4 มม.	56-60
ใบตัดงานพลาสติก	56-60
เครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปเย็น Punches and dies for cold extrusion Deep drawing tools Stamping tools Bending tools Rim rolling tools	58-62 60-64 58-62 58-62 56-62
แม่พิมพ์พลาสติกและส่วนประกอบ แม่พิมพ์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง Pressure pad, lead pin Sprue bushing	54-60 58-62 58-60
เครื่องมือวัดละเอียด	56-62

หมายเหตุ ค่าความแข็งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการนำไปใช้

□ กระบวนการอบซุบความร้อน (Heat Treatments)


ตารางที่ 2 กระบวนการอบซุบททางความร้อน

การอบอ่อน	อุณหภูมิ (°C)	การเย็นตัว	ความแข็ง
	740-770	ในเตา	≤ 230 HB
การอบคลาย	อุณหภูมิ (°C)	การเย็นตัว	
ความเด่น	650-675		อากาศ
การเผาอุ่นชิ้นงาน	ขั้นที่	อุณหภูมิ (°C)	เวลา/ความหนา
1	400		30 วินาที/มม.
2	650		30 วินาที/มม.
การซุบแข็ง	อุณหภูมิ (°C)	สารซุบ	ความแข็ง
	780-820	น้ำมัน/อ่างร้อน 180-220°C	64 HRC


การอบคืนตัว

T (°C)	100	200	300	400
HRC	64	62	57	53

μ ขั้นตอนการซุบแข็ง (Hardening Processes)

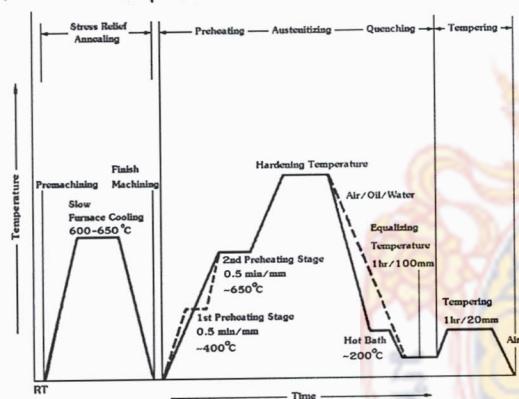


รูปที่ 1 แผนภาพการซุบแข็ง 2510

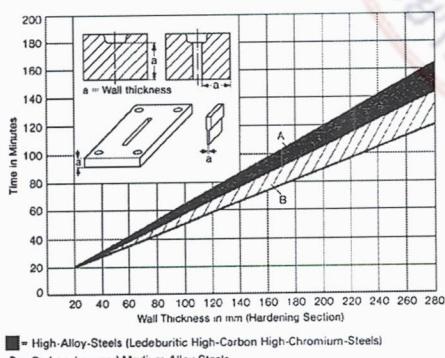


รูปที่ 2 เวลาการเผาแข็งกับความหนาของ 2510

Time-Temperature-Transformation-Diagram

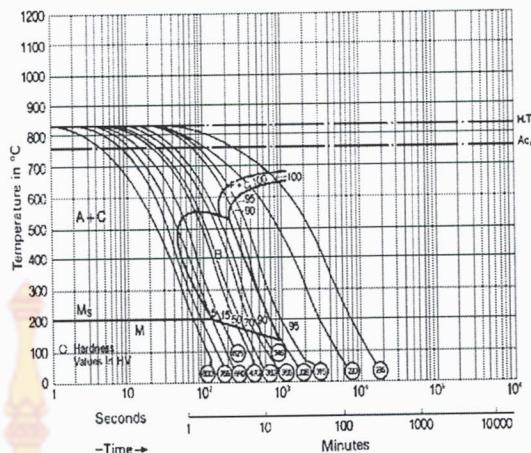

รูปที่ 3 CCT diagram ของ 2510

Tempering Diagram

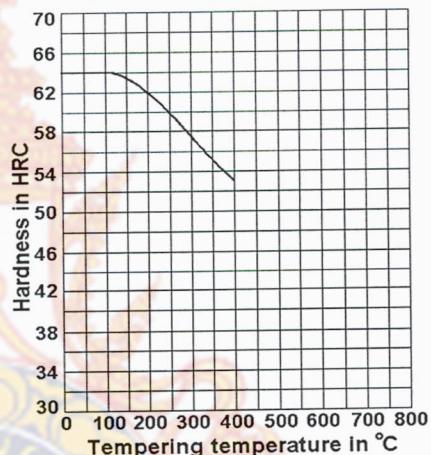

รูปที่ 4 แผนภูมิการอบคืนตัว 2510

○ การซุบหืออุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา (Subzero Cooling)

โดยปกติภายในหลังกระบวนการอบซุบททางความร้อนเหล็กเครื่องมือมักมีปริมาณของอสเตรนในตัวหลังเหลือจำนวนหนึ่งเสมอ ซึ่งสามารถเปลี่ยนโครงสร้างเป็นมาร์เทนไซต์ได้ในภายหลัง และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เกิดขึ้นนี้ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางขนาดอีกเล็กน้อย แต่ในบางลักษณะงานก็อาจไม่สามารถยอมรับได้ เช่นในอุปกรณ์เครื่องมือวัดจะอีดต่าง ๆ ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดในการกำจัดปริมาณของอสเตรนในตัวหลังเหลือให้หมดไปคือ การเผาแข็งเหล็กเครื่องมือที่อุณหภูมิประมาณ -80°C ภายหลังการซุบ และหลังจากนั้นทำการอบคลายความเด่นที่อุณหภูมิ 120-150°C ต่อไป วิธีการนี้จะมีความเหมาะสมมากสำหรับเครื่องมือวัดละเอียด และวิธีการนี้ควรทำซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง


□ การขึ้นรูปและการแปรรูป (Processing)

○ การออกแบบ (Design)

การออกแบบมีความสำคัญมากต่ออายุการใช้งานของเหล็ก เครื่องมือ ชิ้นงานส่วนใหญ่เกิดความเสียหายได้ภายในระยะเวลา อันสืบถ้าการออกแบบมีความผิดพลาด โดยทั่วไปมีปัจจัยบาง ประการที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดรอยแตกร้าวหรือความเสียหายแก่ ชิ้นงาน ได้แก่

- การออกแบบที่มีผังบางมากเกินไป
- การเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดอย่างฉับพลัน
- การมีรอยบากที่มีมุมแหลมคม และการมีรั้วรอยที่เกิด จากการขัด การกลึง และการหดอกร้าวซึ่งกันหมายเลขอ้าง ๆ บนผิวชิ้นงาน

ในการออกแบบ ควรทำให้ชิ้นงานมีรูป่างที่สมมาตรที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การทำให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงสูง มีผิวที่เรียบ สะอาด เรียบและมั่นคง ปราศจากรอยขีดข่วน รวมทั้งการทำหนดค่ามุร รัคเมื่อในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดให้มากที่สุด จะมี ส่วนร่วมให้ชิ้นงานมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

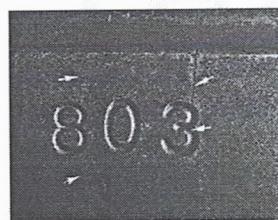

○ การขึ้นรูปร้อน (Hot Forming)

ตารางที่ 3 แนะนำการขึ้นรูปร้อน 2510

การขึ้นรูปร้อน	อุณหภูมิ (°C)	เย็นตัว
	1050–850	ช้า (ในเตา)
การหุบขึ้นรูป	อุณหภูมิ (°C)	เย็นตัว
	1065–980	ช้า (ในเตา)

การหุบขึ้นรูป 2510 ควรเริ่มหุบในช่วงอุณหภูมิ 1065–980°C และไม่ควรหุบเมื่อชิ้นงานอุณหภูมิต่ำกว่า 845°C เมื่อการหุบเสร็จสิ้น ควรปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างช้า ๆ ในเตา

○ การกลึงแปรรูป (Machining)

ภายหลังการกลึงทยานชิ้นงาน ควรทำการอบคลายความเด่นที่ อุณหภูมิ 600–650°C และทำการหุบแข็งและอบคืนตัว ก่อนทำการกลึงละเอียด (finish machining)

ตารางที่ 4 แนะนำค่าพารามิเตอร์สำหรับการกลึงแปรรูป

Machining	High speed tools		Carbide tools	
	Cutting S. m/min	Feed mm/rev	Cutting S. m/min	Feed mm/rev
Turning	15-30	0.10-0.30	70-150	0.3-0.1
Boring	10-18	0.04-0.16		
Thread-cutting	4-6			
Reaming	4-6	0.05-0.40		
Milling (Shank type cutter)		mm/min		mm/min
Depth of cut 8 mm	12-20	20-50	35-70	50-100
depth of cut 1 mm	18-30	35-70	60-100	100-170
Milling (Blade cutters)		mm/min		mm/min
Depth of cut 6 mm			70-120	60-100
Depth of cut 1 mm			100-150	180-270

Carbide tool	turning milling	P10-P30 P25-P40	HSS tool	boring milling turning	3343 3243 3207
--------------	--------------------	--------------------	----------	------------------------------	----------------------

○ การกัดสปาร์ค (Electrical Discharge Machining)

หลังจากการทำ EDM ควรทำการอบคลายความเด่นที่ อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิการอบคืนตัวรังสูดท้าย 30°C เพื่อลด ปัญหาที่อาจเกิดจากผิวที่ได้ผ่านการทำ EDM

○ การเจียร์ใน (Grinding)

การเจียร์ในผิวชิ้นงาน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

- ใช้ล้อขัดให้ถูกต้อง ทั้งด้านชนิด ขนาดและพื้นฐานของเม็ดขัด ผิวชิ้นงานที่แข็งควรใช้ล้อขัดที่มีความอ่อนนุ่ม
- ใช้แรงกดให้เหมาะสม ผิวที่แข็งควรใช้แรงกดต่ำลง
- ใช้สารหล่อลื่นที่ระบุโดยรายการความต้องให้มากเพียงพอและ ควบคุมทิศทางการไหลให้ถูกต้อง



○ การขัดเงา (Polishing)

คุณภาพของผิวขัดเงาจะขึ้นอยู่กับบัลลังก์ 3 ประการ คือ

λ คุณภาพของเหล็กที่นำมาพิมพ์

ผู้ที่ได้จากการขัดเงาจะขึ้นอยู่กับการมีสารมลิกินบนบีอนในเนื้อเหล็ก หรือการมีความแข็งที่ไม่ส่งเสริม เช่น การขัดแบบพิมพ์ความร้อนต่ำ รวมทั้งมีโครงสร้างและความแข็งส่งเสริมอยู่ต่ำๆ ซึ่งกระบวนการผลิตเหล็กแบบ ESR (Electro Slag Remelting) และ VAR (Vacuum Arc Remelting) จะช่วยให้เหล็กมีความบริสุทธิ์สูงและมีโครงสร้างที่ส่งเสริมอยู่มากที่สุด

λ สภาวะการอบชุบทามความร้อน

ผู้ของห้องงานที่แข็งกว่าจะทำให้ขัดเงาได้ดีกว่า ผู้ที่มีความแข็งมากกว่า 50 HRC จะสามารถขัดเงาจนใสคล้ายกระเจาได้ และถ้าผู้ของห้องงานมีความแข็งน้อยกว่านี้ จะมีโอกาสเสียต่อการเกิดผิวเป็นคลื่น (orange peel)

λ วิธีการขัดเงา

นอกจากนี้ผู้ที่ได้จากการขัดเงาจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชำนาญของผู้ขัดอย่างมาก การเพิ่มความละเอียดของเม็ดขัดที่ล่อน้อย จะทำให้ได้คุณภาพของผิวขัดเงาดีขึ้น ข้อแนะนำสำหรับวิธีการขัดผิวแบบพิมพ์พลาสติกสามารถได้จากการที่ 5

ตารางที่ 5 แนะนำขั้นตอนการขัดเงาแบบพิมพ์พลาสติก

ขั้นตอน	เหล็กที่มีความแข็งประมาณ 32 HRC	เหล็กที่มีความแข็งประมาณ 54 HRC
1. การตัดกลึงเบื้องต้น	Milling, Turning, EDM	Milling, Turning, EDM
2. การเจียรധาน	180 กริต	180 กริต บนกระดาษทราย หรือผ้าลินิน
3. การเจียรละเอียด	320 กริตบนแท่น จนถึง 500 กริต บนผ้าลินิน	220 กริต บนแท่น จนถึง 320 กริต บนผ้าลินิน
4. การขัดเงา	ผงขัดเพชร 15 μm ผงขัดเพชร 6 μm บนผ้าสักหลาดหรือวัสดุที่มีเส้นใย	ผงขัดเพชร 45 μm บนไม้/ห้องแดงแข็ง ผงขัดเพชร 15 μm บนวัสดุสูงสีเหลืองปานกลาง ผงขัดเพชร 6 μm ผงขัดเพชร 3 μm และ 1 μm บนผ้าสักหลาดที่นิ่ม

○ การเชื่อม (Welding)

การเชื่อม 2510 และเหล็กเครื่องมือทั่วไป มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดแตกหักได้อย่างมาก ดังนั้นควรทำการเชื่อมในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น

การเชื่อม 2510 แนะนำให้ใช้วัสดุเชื่อมที่หุ้มด้วยฟลักซ์เบสิก และสำหรับชิ้นงานได้ผ่านกระบวนการชุบแข็งมาแล้ว ควรใช้วัสดุเชื่อมที่มีส่วนผสมของโครเมียมและnickel เป็นปริมาณมาก เช่น AWS : E 312-16 เป็นต้น นอกจากนี้ควรทำการเผาอุ่นชิ้นงานที่อุณหภูมิบีนคืนตัวแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 200°C ทำการเชื่อมที่อุณหภูมิที่อุบจันอุณหภูมิการอบคืนตัวทันทีคงไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทำให้เย็นตัวในอากาศจนถึง 80°C และอบจันอุณหภูมิการอบคืนตัวอีกครั้ง คงไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

○ การเคลือบผิวแข็งโครเมียม (Hard Chromium Plating)

2510 ที่เคลือบผิวแข็งโครเมียม (ชุบไฮาร์ดโครม) ควรอบคืนตัวที่อุณหภูมิ 180°C ระยะเวลา 4 ชม.

○ การอบคลายความเค้นระหว่างการใช้งาน

(Intermediate Stress-Relieving)

สำหรับชิ้นงานที่ต้องได้รับความเค้นสูงมาก ๆ ในระหว่างการทำงาน ในช่วงระหว่างที่มีการหยุดพักงาน การอบคืนตัวในช่วงอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิการอบคืนตัวครั้งสุดท้ายประมาณ 30°C ในแต่ละครั้ง จะสามารถช่วยลดความเค้นสะสมที่เกิดขึ้นในเครื่องมือหรือแม่พิมพ์ ซึ่งจะช่วยให้แม่พิมพ์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

□ การปรับปรุงคุณภาพผิว (Surface Treatments)

กระบวนการ	อุณหภูมิ (°C)	คุณสมบัติของเหล็กที่ดีที่สุด	ความหนาของชั้นเคลือบ	ความแข็ง (HV)
การรีเซอร์ฟ	860-900	บริกรรม C ค่า, ไม่ว่องไวต่อการเกิดความร้อนสูง	จนถึง 2 มม.	สูงสุด 900
ไนโตรลั่ง	470-570	ล้านนาเพื่อการอ่อนตัวที่อุณหภูมิบีนคืนตัว, ชุบแข็งและอบคืนด้วยแก๊ส, กำจัดฟลักซ์พิลลิมเมตเต้	จนถึง 0.5 มม.	สูงสุด 1100
โนไตรลั่ง	800-1050	ไม่รวม Si ผสม, ไม่ว่องไวต่อการเกิดความร้อนสูง	จนถึง 0.4 มม.	สูงสุด 2000
ออกไซเดชั่ง	300-550	ล้านนาเพื่อการอ่อนตัวที่อุณหภูมิบีนคืนตัว, ผิวสะอาดปราศจากไขมัน	จนถึง 0.01 มม.	ไม่มีผลต่อความแข็ง
สเปร์ก ดีไฟริชัน	>> 1000	ไม่ว่องไวต่อการเกิดความร้อนสูง	จนถึง 0.1 มม	ประมาณ 950
เคลือบ TiC ด้วย CVD	> 900	ไม่ว่องไวต่อการเกิดความร้อนสูง, ผิวโลหะต้องสูตร化	6-9 ไมครอน	สูงสุด 4800
เคลือบ TiC ด้วย PVD	ประมาณ 500	ล้านนาเพื่อการอ่อนตัวที่อุณหภูมิบีนคืนตัว, ต้องมีความแข็งสูงพอ	2-5 ไมครอน	2000-2500
เคลือบ ไฮาร์ดโครม	50-70	มีรีกรรม C ค่าสูง, กำจัดฟลักซ์พิลลิม莫aka, ทนต่อการอบชุบในบรรยากาศปกติได้	จนถึง 1 มม.	1000-1200